INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL

KAMERA TERMOWIZYJNA
THERMAL IMAGER
KT-140

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA TERMOWIZYJNA
KT-140

SONEL S. A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica

Wersja 1.1 15.01.2013

Kamera termowizyjna **KT-140** spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną i bezpieczeństwem.

Dziękujemy za zakup naszej kamery termowizyjnej, która jest nowoczesnym, wysokiej jakości przyrządem pomiarowym, łatwym i bezpiecznym w obsłudze. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli uniknąć błędów przy pomiarach i zapobiegnie ewentualnym problemom przy obsłudze kamery.

Wyroby firmy Sonel S.A. produkowane są pod nadzorem systemu kontroli jakości ISO9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu.

Mając na uwadze ciągły rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w kamerze termowizyjnej oraz programie, opisanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa autorskie

© Sonel S.A., 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, powielana, tłumaczona lub przenoszona na jakiekolwiek nośniki elektroniczne lub w formie do odczytu maszynowego w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sonel S.A.

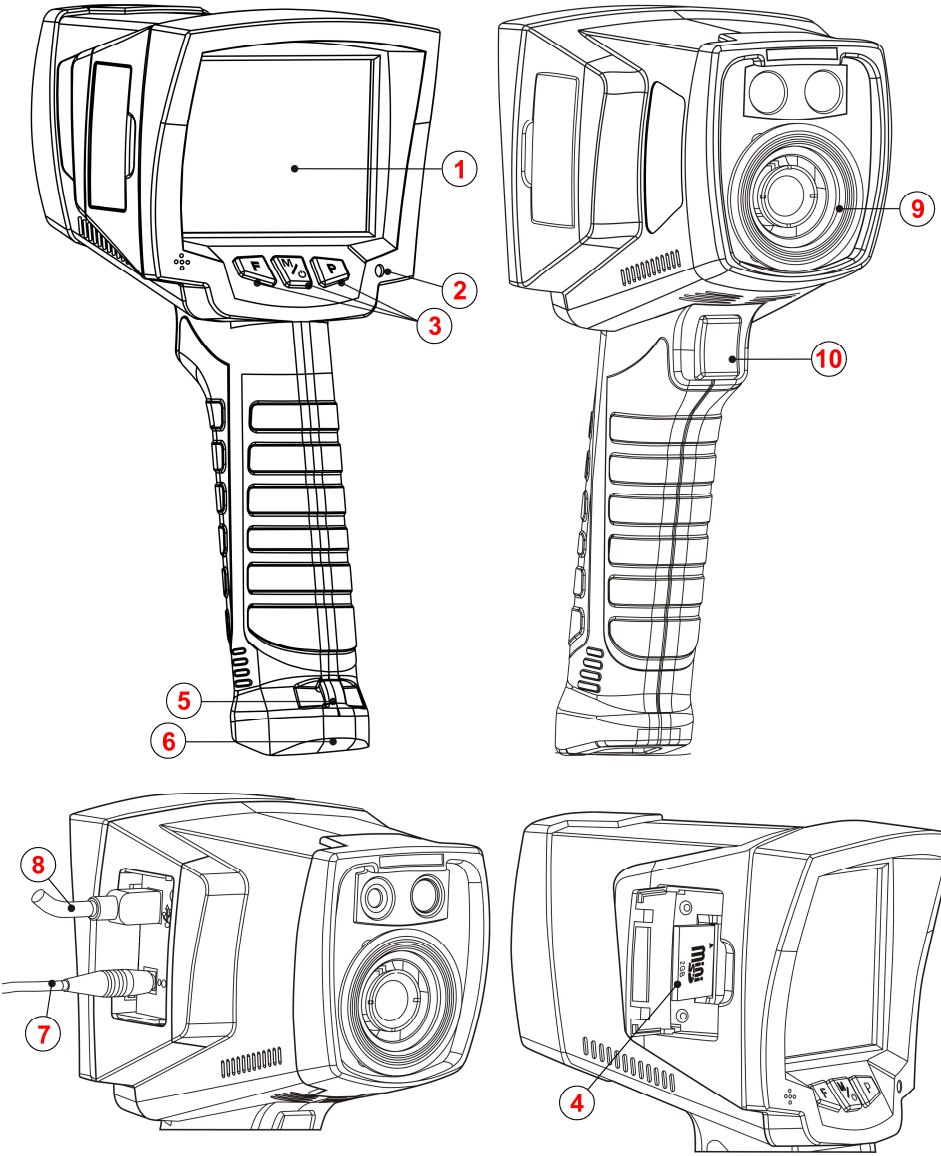

1. Wyświetlacz LCD
2. Wskaźnik naładowania (LED)
3. Przyciski funkcji
4. Karta pamięci SD
5. Uchwyt paska
6. Osłona baterii
7. Gniazdo zasilania/ładowania
8. Gniazdo USB
9. Obiektyw podczerwieni
10. Przycisk spustowy

SPIS TREŚCI

1 BEZPIECZEŃSTWO 6

2 PRZYCISKI FUNKCYJNE I MENU 8

2.1 ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW 8
2.2 EKRAN 8

3 OBSŁUGA I REGULACJA KAMERY 10

3.1 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KAMERY 10
3.2 NASTAWIANIE OSTROŚCI 10
3.3 ZAKRES TEMPERATUR 11
3.4 TRYB „PUNKT” 12
3.5 KALIBRACJA MANUALNA 14
3.6 PRZECHWYTYWANIE I ZAPIS OBRAZU 14
3.7 USTAWIENIA FUNKCJI 14
3.7.1 Ustawienia emisyjności obiektu 16
3.7.2 Ustawienia temperatury otoczenia 16
3.7.3 Wybór odległości od obiektu 17
3.7.4 Ustawienie wilgotności względnej 17
3.7.5 Wybór palety kolorystycznej 17
3.8 USTAWIENIA KAMERY 18
3.8.1 Przywrócenie ustawień domyślnych 19
3.8.2 Wybór języka interfejsu użytkownika 20
3.8.3 Wybór jednostek temperatury 20
3.8.4 Ustawianie czasu i daty 20
3.8.5 Ustawianie progu alarmu i wybór rodzaju znacznika temperatury 20
3.9 USTAWIENIA I PRZEGLĄDANIE PLIKÓW, INFORMACJE 21
3.9.1 Podgląd zapisanych obrazów i usuwanie pojedynczych z pamięci 22
3.9.2 Usuwanie wszystkich zapisanych obrazów 22
3.9.3 Pomoc 23
3.9.4 Informacje o wersji sprzętu i oprogramowania 23
3.10 ZASILANIE URZĄDZENIA, ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 23
3.10.1 Korzystanie z zasilacza 23
3.10.2 Zasilanie z baterii/akumulatorów 23
3.10.3 Ładowanie akumulatorów 24
3.11.4 Ogólne zasady użytkowania akumulatorów niklowo-wodorkowych 24

4 DOKŁADNY POMIAR TEMPERATURY 26

5 TRANSMISJA I ANALIZA DANYCH 26

5.1 INSTALACJA STEROWNIKA KAMERY 27
5.1.1 Wymagania sprzętowe 27
5.1.2 Instalacja 27

5.2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA „SONEL THERMOANALYZE®” 29
5.3 ODCZYT PLIKÓW Z KARTY SD 30
5.4 ANALIZA DANYCH 30

6 DANE TECHNICZNE 31

7 PRZYKŁADOWE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA EMISYJNOŚCI 33

8 WYKORZYSTANIE AKCESORIÓW DODATKOWYCH 34

8.1 PRACA NA STATYWIE 34
8.2 PRACA W WARUNKACH INTENSYWNEGO OŚWIETLENIA 34

9 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 35

10 WZORCOWANIE 35

11 MAGAZYNOWANIE 35

12 WYPOSAŻENIE 36

13 ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA 37

14 PRODUCENT 37

1 Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem eksploatacji kamery, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i zaleceń producenta.

- Zastosowanie kamery inne niż podane w tej instrukcji, może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Kamery nie wolno stosować w pomieszczeniach o specjalnych warunkach, np. o atmosferze niebezpiecznej pod względem wybuchowym i pożarowym.
- Niedopuszczalne jest używanie kamery, która uległa uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo niesprawna,
- W przypadku nie używania urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć z niego akumulatory (baterie). Pozostawienie wyładowanych baterii w urządzeniu grozi ich wylaniem i uszkodzeniem kamery.
- Nie wolno używać kamery z niedomkniętą lub otwartą pokrywą baterii (akumulatorów) ani używać innego zasilacza, niż dostarczony z kamerą.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Kamera termowizyjna KT-140 przeznaczona jest do wykonywania pomiarów i rejestracji obrazów w podczerwieni. Kamera została skonstruowana w sposób zapewniający użytkownikowi maksimum wydajności i bezpieczeństwa w czasie pracy, niemniej jednak wymagane jest przestrzeganie następujących warunków i zaleceń (dodatkowo, z wszelkimi środkami ostrożności obowiązującymi na danym stanowisku pracy lub w obszarze roboczym):

- Należy utrzymywać kamerę w stabilnej pozycji podczas działania.
- Nie używać kamery termowizyjnej w temperaturach przekraczających zakres jej temperatur roboczych i przechowywania.
- **Nie kierować kamery termowizyjnej w stronę źródeł promieniowania cieplnego o bardzo wysokiej intensywności, takich jak słońce, lasery, łuk spawalniczy, itp.**
- Nie narażać kamery termowizyjnej na kontakt z kurzem i wilgocią. Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu wody, upewnić się, że jest ono odpowiednio chronione przed zachlapaniem.
- Gdy kamera termowizyjna nie jest używana lub jest przygotowywana do transportu, upewnić się, że urządzenie i jego akcesoria są przechowywane w etui ochronnym.
- Nie zatykać otworów w korpusie kamery.
- Nie włączać ponownie kamery przed upływem 15 sekund po jej uprzednim wyłączeniu.
- Nie rzucać, nie uderzać ani nie wstrząsać intensywnie kamerą i jej oprzyrządowaniem, aby uniknąć ich uszkodzenia
- Nie próbować otwierać kamery, ponieważ działanie takie powoduje utratę gwarancji.
- Używać danej karty pamięci SD wyłącznie z kamerą.
- W trakcie eksploatacji kamery, jeżeli zaistnieje konieczność przeniesienia jej z cie-

płego miejsca do zimnego lub odwrotnie, np. z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz lub odwrotnie, należy wyłączyć zasilanie kamery i pozostawić w nowym miejscu pracy przez 20 minut, a następnie włączyć kamerę i rozpocząć normalną eksploatację z dokładnym pomiarem temperatury. Gwałtowne i szybkie zmiany temperatury otoczenia mogą spowodować błąd pomiaru temperatury, a nawet uszkodzenie czujnika podczerwieni.

- Kalibracja detektora ogniskowej matrycy (*FPA -. Focal Plane Array*): w celu zapewnienia dokładnego pomiaru temperatury, detektor ogniskowej został skalibrowany w różnych temperaturach: 7°, 17°, 27°, 37°. Na przykład, gdy kamera zostanie włączona w temp. 0°, po pewnym czasie temperatura kamery (detektora) będzie stopniowo wzrastać i gdy jej wewnętrzna temperatura przekroczy 7°, odbędzie się automatyczne nastawienie detektora FPA, trwające około 30 sek., **podczas którego kamera nie będzie reagować na działanie użytkownika**. Działanie powtórzy się, gdy temperatura kamery przekroczy 17°, itd.
  Oprócz tego, kamera w trakcie pracy przeprowadza co pewien czas autokalibrację, trwającą 5 sekund, sygnalizowaną symbolem

w lewym górnym rogu wyświetlacza.

UWAGA!
Należy używać wyłącznie akcesoriów standardowych i dodatkowych, wymienionych w dziale "Wyposażenie". Stosowanie innych akcesoriów nie gwarantuje poprawnej pracy oraz może spowodować uszkodzenie kamery.

UWAGA!
W związku z ciągłym rozwijaniem oprogramowania przyrządu, wygląd wyświetlacza dla niektórych funkcji może być nieco inny, niż przedstawiony w niniejszej instrukcji.

UWAGA!
Kamera termowizyjna KT-140 nie posiada żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nigdy nie należy podejmować prób rozmontowywania lub przerabiania kamery. Otwarcie urządzenia unieważnia gwarancję.

UWAGA!
Dla zachowania właściwych parametrów akumulatorów, ładowanie nieużywanych akumulatorów należy powtarzać co 3 miesiące. W przypadku nie korzystania z urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć z niego akumulatory i przechowywać je oddzielnie.

2 Przyciski funkcyjne i menu

2.1 Rozmieszczenie przycisków

Dostęp do funkcji kamery odbywa się za pomocą przycisków (3) znajdujących się pod wyświetlaczem LCD (1) kamery oraz za pomocą przycisku spustowego (10):

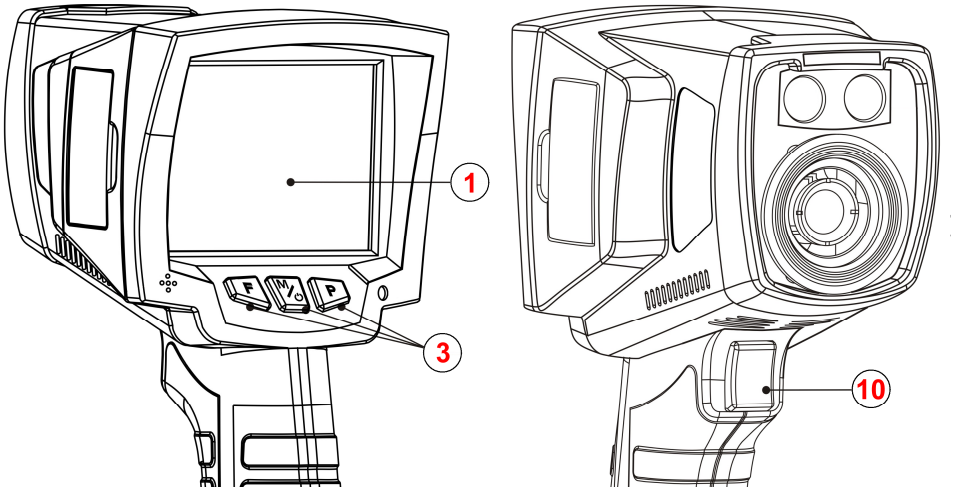

Przyciski funkcyjne (3) rozmieszczone są w następujący sposób:

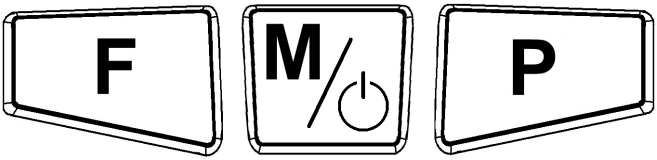

2.2 Ekran

W trakcie pracy kamery obraz w podczerwieni jest widoczny na ekranie (1) w trybie czasu rzeczywistego (odświeżanie następuje 50 razy na sekundę). W prawej części ekranu wyświetlany jest pasek zakresu temperatur i odpowiadających im barw na ekranie. Przez cały czas wyświetlana jest na ekranie wartość temperatury w środkowym punkcie ekranu oraz, w zależności od wybranego trybu alarmu temperatury (min lub max – patrz p. 3.8.5) zaznaczonego punktu o temperaturze największej lub najmniejszej na obserwowanym obszarze:

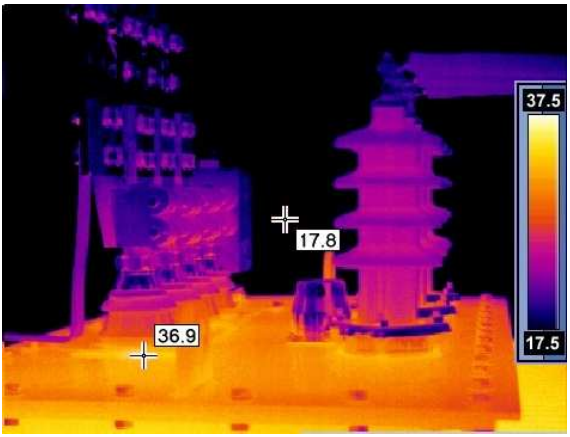

Po wywołaniu jakiejkolwiek funkcji lub wykonaniu pomiaru, w dolnej części ekranu pojawia się menu, gdzie każda z dostępnych opcji jest realizowana jednym z trzech odpowiadających przycisków:

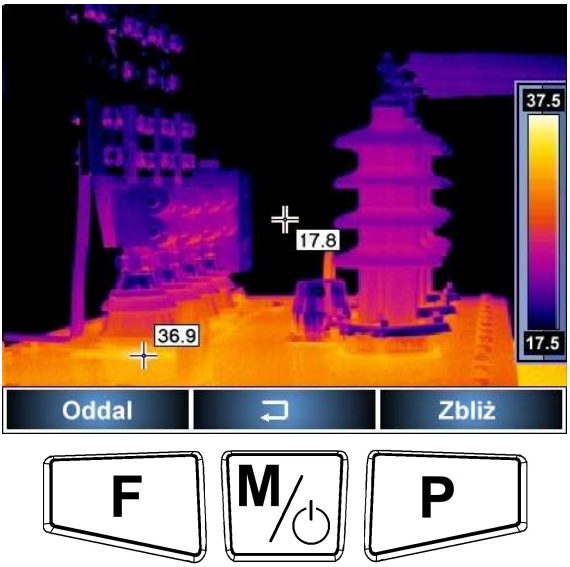

W powyższym przykładzie lewy klawisz, oznaczony „F”, odpowiada poleceniu „Oddal”, prawy, oznaczony „P”, poleceniu „Zbliż”, zaś naciśnięcie środkowego, oznaczonego „M”, powoduje powrót do poprzedniego menu lub wyjście z trybu polecenia.

3 Obsługa i regulacja kamery

3.1 Włączanie/wyłączanie kamery

Aby włączyć kamerę, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk M przez dłużej niż 2 sekundy.
Na ekranie kamery wyświetli się logo powitalne, następnie przeprowadzana jest samokontrola urządzenia (wyniki kolejnych testów wyświetlane są po kolei na ekranie), po jej ukończeniu kamera jest gotowa do pracy i przechodzi w tryb wyświetlania obrazu w podczerwieni w czasie rzeczywistym.

Aby wyłączyć kamerę należy wcisnąć i przytrzymać przycisk M aż do zgaśnięcia ekranu.

3.2 Nastawianie ostrości

Regulacja ostrości odbywa się za pomocą przycisków (3). Aby przejść do trybu regulacji ostrości, należy (gdy na ekranie nie jest wyświetlane żadne menu) nacisnąć krótko przycisk F. Na ekranie pojawi się następujące menu, gdzie przyciskom funkcyjnym są przyporządkowane funkcje wg paska w dolnej części ekranu:

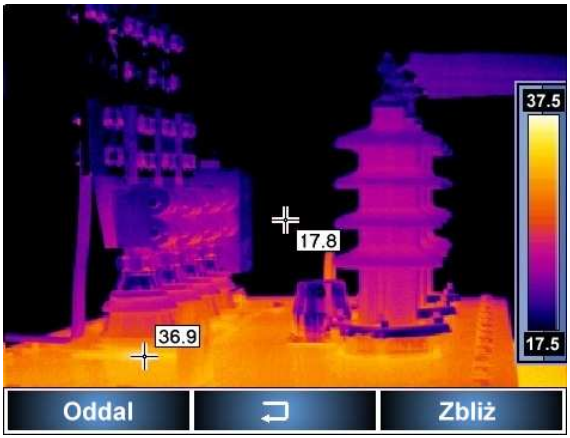

Po skierowaniu obiektywu kamery na cel można zmieniać ostrość ręcznie, naciskając przyciski F oraz P: naciskanie F powoduje oddalenie - ustawienie ostrości na oddalone obiekty, naciskanie P zbliża - ustawia ostrość na bliższe obiekty. Naciśnięcie przycisku M lub przycisku spustowego kamery powoduje zapamiętanie ustawienia i wyjście z funkcji.

3.3 Zakres temperatur

Gdy na ekranie nie jest wyświetlane żadne menu, należy wcisnąć i przytrzymać przez ok. 2s przycisk P.

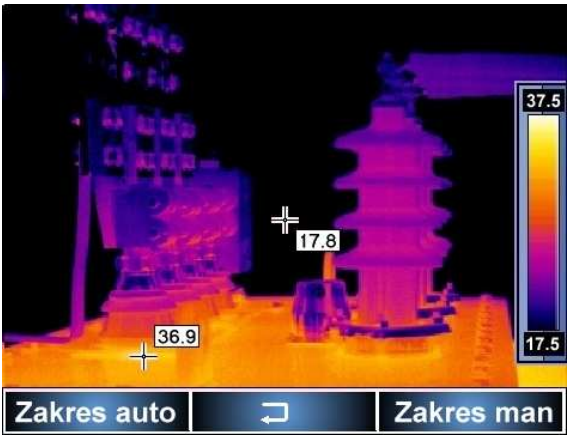

Naciskając przycisk F wybieramy automatyczny dobór zakresu wyświetlanych temperatur – temperatura minimalna i maksymalna będzie dobierana w trakcie prowadzenia pomiaru automatycznie przez przyrząd, w zależności od wykrytego zakresu temperatur na obserwowanym obszarze.

Naciśnięcie przycisku P powoduje przejście do trybu manualnie dobieranego zakresu temperatur. Wybranie tego trybu powoduje przejście w tryb ustawiania górnej granicy temperatury Tmax:

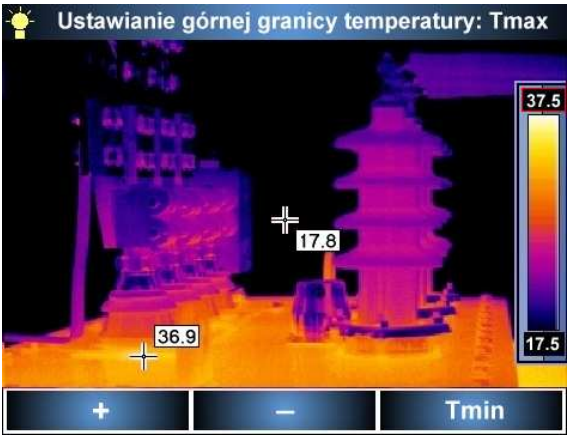

Naciskając przyciski F lub M zwiększamy/zmniejszamy górny zakres temperatury pokazywanej na termogramie (zmieniająca się wartość jest dodatkowo zaznaczona czer-

woną obwódką). Naciśnięcie przycisku P powoduje przejście w tryb zmiany dolnej granicy temperatury, która może być regulowana analogicznie jak górna przyciskami F oraz M/⏻:

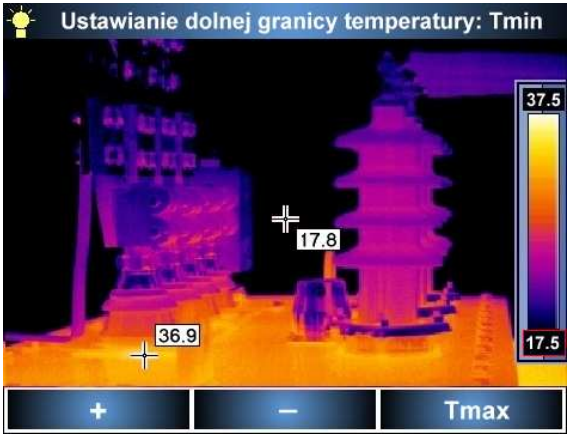

Naciśnięcie przycisku P powoduje z powrotem przejście w tryb zmiany górnej granicy temperatury.
Zaakceptowanie wybranego ręcznie zakresu temperatur następuje po wciśnięciu przycisku spustowego kamery (10).
Po wyborze zakresu automatycznego lub ręcznego informacja o tym pojawia się przez 2 sekundy w lewym, górnym rogu ekranu (napis na zielonym tle). Dodatkowo, w przypadku wybrania zakresu ręcznego, cyfry wartości temperatur paska zakresu wyświetlane są w kolorze brązowym (w trybie automatycznym w kolorze białym).

3.4 Tryb „Punkt”

Gdy na ekranie nie jest wyświetlane żadne menu, należy krótko nacisnąć przycisk P. Powoduje to przejście do trybu, umożliwiającego zmianę położenia punktu stałego odczytu temperatury (domyślnie w centralnym punkcie ekranu):

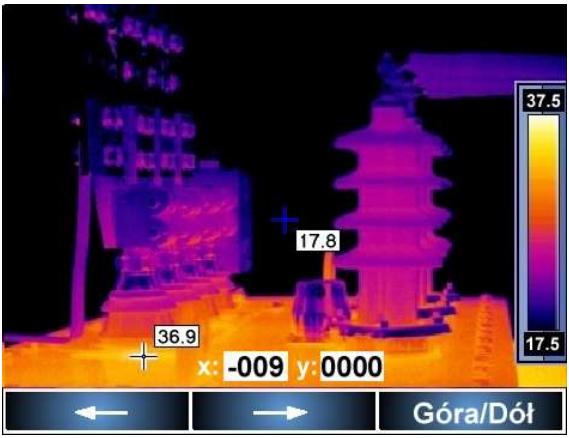

Naciskanie przycisku F powoduje przesunięcie punktu odczytu temperatury w lewo, naciskanie przycisku M w prawo (nowe współrzędne względem środka ekranu są wyświetlane, a punkt oznaczony niebieskimi liniami); naciśnięcie P powoduje przełączenie w tryb „Góra/Dół”:

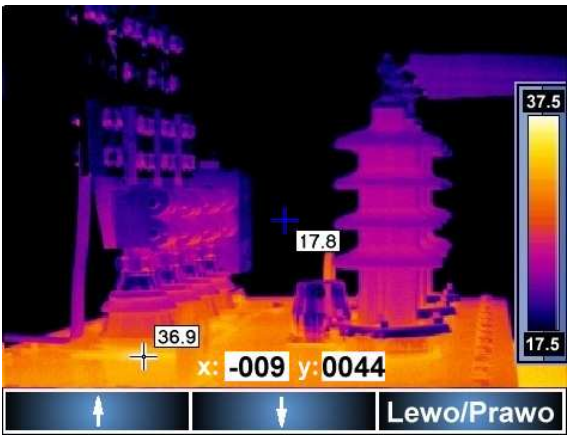

gdzie przyciskami F/M zmieniamy położenie punktu odczytu w pionie, zaś przyciskiem P przechodzimy do trybu „Lewo/Prawo”. Bez względu na zmianę położenia punktu domyślnie centralnego, cały czas na ekranie znajduje się również znacznik temperatury maksymalnej (bądź minimalnej, w zależności od ustawień – patrz p. 3.8.5).
Naciśnięcie przycisku spustowego (10) powoduje wyjście z trybu „Punkt” i powrót punktu odczytu temperatury do środka ekranu.

3.5 Kalibracja manualna

Podczas pracy kamera co jakiś czas przeprowadza automatycznie kalibrację (sygnalizowane jest to pojawieniem się w lewym górnym rogu symbolu „C” w zielonym prostokącie). Kalibrację można wywołać ręcznie w dowolnej chwili. Gdy na ekranie nie jest wywołane żadne menu, należy nacisnąć jednocześnie (krótko) przycisk F oraz przycisk spustowy (10). Zostanie wówczas przeprowadzona kalibracja, zasygnalizowana podobnie jak automatyczna.

3.6 Przechwytywanie i zapis obrazu

Kamera wyświetla obraz w sposób ciągły, odświeżając go 50 razy w ciągu sekundy. Aby przechwycić obraz w danym momencie, należy nacisnąć przycisk spustowy (10), co spowoduje zatrzymanie obrazu i wyświetlenie menu na ekranie:

- Naciśnięcie „Zapisz” (przycisk F) powoduje zapisanie zatrzymanego obrazu oraz powrót do trybu czasu rzeczywistego.

- Naciśnięcie przycisku M lub przycisku spustowego (10) powoduje powrót do trybu czasu rzeczywistego w podczerwieni bez zapisania obrazu.

UWAGI:

- Zapis jest możliwy, gdy w slocie (4) znajduje się karta SD.
- Kamera może wykorzystywać kartę SD o pojemności nie większej niż 2GB.
- Karta SD musi być w formacie FAT32.
- Pliki zapisywane są na karcie w folderze „PICTURE0”

3.7 Ustawienia funkcji

Gdy na ekranie nie ma wywołanego żadnego menu, naciśnięcie przycisku M powoduje

pojawienie się wyboru opcji:

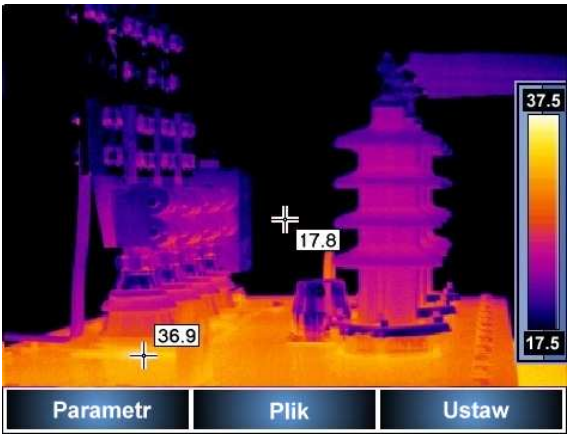

W każdej chwili można opuścić menu ustawień funkcji naciskając przycisk spustowy (10).

Po wybraniu „Parametr” (przycisk F) otwiera się podmenu pozwalające na ustawienie parametrów kamery:

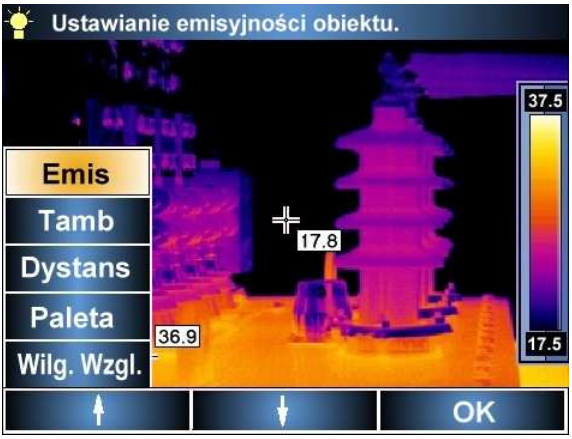

Żądany parametr wybieramy, poruszając się strzałkami „góra”/”dół” (przyciski F/M); po najechaniu na dany parametr na pasku u góry ekranu pokazuje się pełna nazwa parametru. Po zaakceptowaniu („OK”, przycisk P) otwiera się podmenu, pozwalające regulować dany parametr:

3.7.1 Ustawienia emisyjności obiektu

Wybór „Emis" i zaakceptowanie „OK" powoduje przejście do podmenu „Ustawianie emisyjności obiektu". Naciskając „+" lub „-" (F/M) możemy zmniejszać / zwiększać współczynnik emisyjności w przedziale 0,01..1,00. Przyciskając „OK" (P) akceptujemy nową wartość.
Wartością domyślną jest 0,98.
Przykładowe wartości współczynnika emisyjności dla różnych materiałów podane są w rozdziale 7.

3.7.2 Ustawienia temperatury otoczenia

Wybór „Tamb" i zaakceptowanie „OK" powoduje przejście do podmenu „Ustawianie temperatury otoczenia". Naciskając „ustaw" (P) przełączamy kamerę w tryb manualny, gdzie przyciskami „+" lub „-" (przyciski F/M) możemy zmniejszać / zwiększać wartość temperatury otoczenia w przedziale -40,0..+85,0℃. Przyciskając „OK" (P) akceptujemy nową wartość.
Funkcja pozwala ustawić właściwą relację pomiędzy temperaturą otoczenia oraz badanych obiektów; przydatna jest wówczas, gdy pomiary wykonuje się z pewnej odległości, znajdując się np. w pomieszczeniu o innej temperaturze niż temperatura otoczenia mierzonego obiektu, lub podczas pomiarów na zewnątrz w okresie zimowym (podczas pracy kamera się nagrzewa, co powoduje zafałszowanie mierzonej automatycznie temperatury otoczenia). Kolejne wywołanie funkcji i wyjście z niej powoduje przełączenie w tryb automatyczny.

3.7.3 Wybór odległości od obiektu

Wybór „Dystans” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Ustawianie dystansu kamery do obiektu”. Naciskając „+” lub „-” (przyciski F/M) możemy ustawić odległość kamery od obiektu mierzonego z przedziału 0,1...30 metrów. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK” (P).
Ustalanie odległości pozwala skorygować wpływ ośrodka (zanieczyszczone powietrze, mgła, dym, gazy), w którym rozchodzi się promieniowanie cieplne, na dokładność pomiarów.
Domyślną wartością jest 1,8m.

3.7.4 Ustawienie wilgotności względnej

Wybór „Wilg.Wzgl.” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Ustawianie wilgotności względnej otoczenia”. Naciskając „+” lub „-” (przyciski F/M) możemy ustawić wartość wilgotności względnej w zależności od warunków otoczenia w zakresie 0...100%. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK” (P).
Wartością domyślną jest 70%.

3.7.5 Wybór palety kolorystycznej

Wybór „Paleta” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Wybór jednej palety spośród sześciu”. Naciskając „<-” lub „->” (przyciski F/M) możemy dokonać wyboru jednej z palet dla żądanego odwzorowania temperatur. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK” (P):

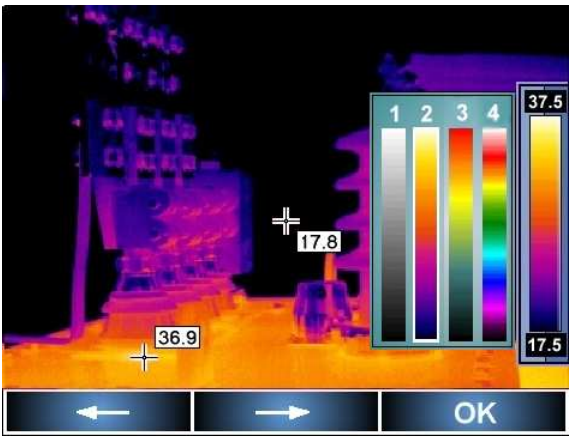

Dostępne palety kolorystyczne:

1

2

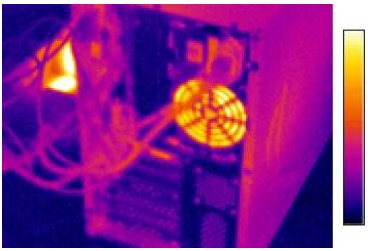

3

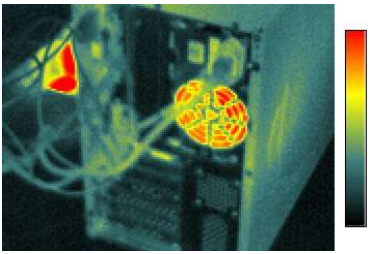

4

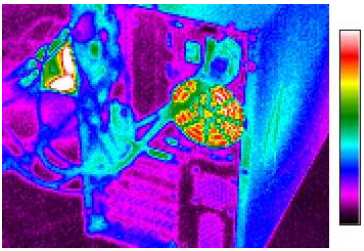

Domyślnie ustawiona jest paleta nr 2.

3.8 Ustawienia kamery

Gdy na ekranie nie ma wywołanego żadnego menu, naciśnięcie przycisku M powoduje pojawienie się wyboru opcji „Parametr – Plik – Ustaw”.

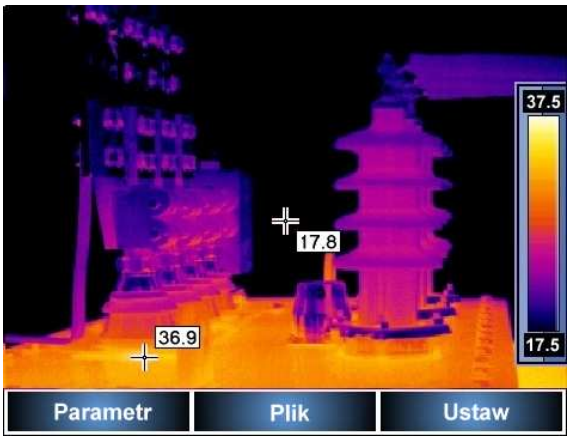

W każdej chwili można opuścić menu ustawień naciskając przycisk spustowy (10).

Po wybraniu „Ustaw” (przycisk P) otwiera się podmenu pozwalające na ustawienie własnych parametrów kamery (języka, jednostek temperatury, czasu/daty, rodzaju obiektywu, rodzaju wyjściowego sygnału wideo, progów alarmu temperaturowego) lub wybór ustawień domyślnych. Wybór opcji odbywa się za pomocą strzałek „góra”/„dół” (przyciski F/M):

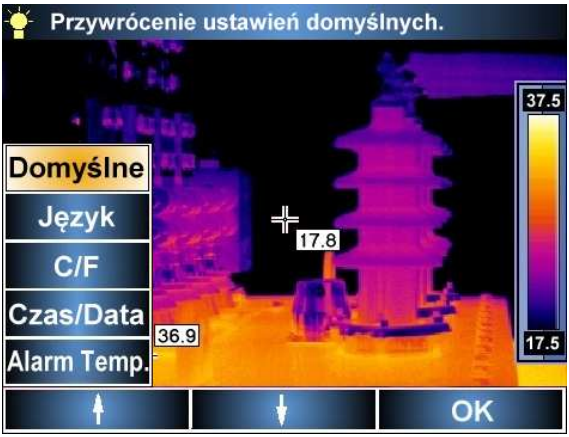

3.8.1 Przywrócenie ustawień domyślnych

Wybór „Domyślne” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Przywrócenie ustawień domyślnych”.

Naciskając „Tak” (przycisk F) potwierdzamy ustawienie wartości fabrycznych, wybór „Nie” (przycisk P) lub naciśnięcie przycisku spustowego (10) powoduje wyjście bez wprowadzania zmian.

Po wybraniu ustawień domyślnych przełączane są następujące parametry:

- współczynnik emisyjności: 0,98;
- temperatura otoczenia: mierzona automatycznie;
- dystans od obiektu: 1,8m
- paleta kolorystyczna: 2;
- wilgotność względna: 70%;
- wartość temperatury alarmu: 100℃ (212℉), alarm dla wysok iej temperatury,
- na ekranie oznaczany punkt o najwyższej temperaturze.

3.8.2 Wybór języka interfejsu użytkownika

Wybór „Język” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Wybór języka interfejsu użytkownika”. Użytkownik może wybrać język polski, angielski, hiszpański lub rosyjski. Wybór, dokonany za pomocą strzałek (przyciski F/M), należy zaakceptować wciskając „OK” (przycisk P).

3.8.3 Wybór jednostek temperatury

Wybór „C/F” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Wybór jednostek temperatury”, gdzie użytkownik może wybrać pomiędzy „C” (przycisk F) – stopnie Celsjusza, lub „F” (przycisk M) – stopnie Fahrenheita. Zmiana jednostek następuje od razu po wyborze; naciśnięcie przycisku M lub przycisku spustowego (10) powoduje wyjście z funkcji.

3.8.4 Ustawianie czasu i daty

Wybór „Czas/Data” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Ustawianie czasu i daty”, pozwalającego ustawić wewnętrzny zegar i kalendarz kamery. Pliki będą zapisywane z datą i godziną wg zegara kamery.

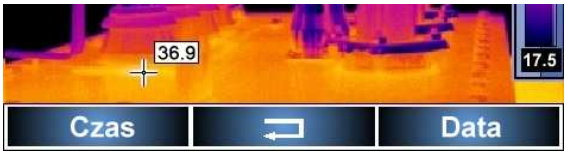

Po wyborze „Czas” (przycisk F) przechodzi się do regulacji czasu: „+” i „-” (przyciski F i M) pozwalają ustawić godzinę, opcja „Minut” (przycisk P) pozwala przejść do regulacji minut, gdzie analogicznie można regulować minuty lub przejść do regulacji sekund. Po ustawieniu zegara (wyświetlany jest cały czas podczas regulacji ponad paskiem menu) można je zapisać wybierając OK, lub wyjść z menu regulacji naciskając przycisk spustowy kamery (10).
Analogicznie, po przejściu do regulacji daty, można ustawić („+” i „-”) rok lub przejść do ustawienia miesiąca, następnie ustawić („+” i „-”) miesiąc lub przejść do ustawienia dnia, a następnie zapamiętać ustawienia lub wyjść z menu bez zapisywania naciskając przycisk spustowy kamery (10).
UWAGA: Data jest wyświetlana w formacie miesiąc/dzień/rok.

3.8.5 Ustawianie progu alarmu i wybór rodzaju znacznika temperatury

Po wybraniu z menu „Ustaw” opcji „Alarm Temp.” pojawia się możliwość wyboru alarmu dźwiękowego dla temperatury wysokiej (po przekroczeniu określonej wartości w górę) lub

niskiej (po przekroczeniu określonej wartości w dół):

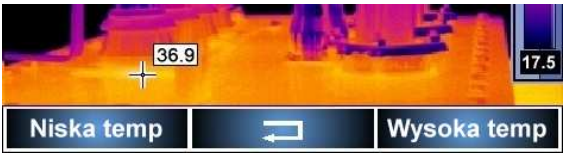

Po wybraniu „Niska Temp” bądź „Wysoka Temp” przyciskami „+” lub „-” ustawia się żądaną wartość, którą potwierdza się „OK”.

UWAGI:

- W zależności od wybranego rodzaju alarmu ruchomy kursor na ekranie będzie zaznaczał punkt o największej lub najmniejszej wartości temperatury (patrz p. 2.2)

- Domyślnie ustawiony jest alarm wysoki dla 100℃, za ś ruchomy kursor wskazuje miejsce o największej temperaturze.
- Wartość temperatur można wybierać z zakresu -20℃...250℃.

3.9 Ustawienia i przeglądanie plików, informacje

Gdy na ekranie nie ma wywołanego żadnego menu, naciśnięcie przycisku M powoduje pojawienie się wyboru opcji:

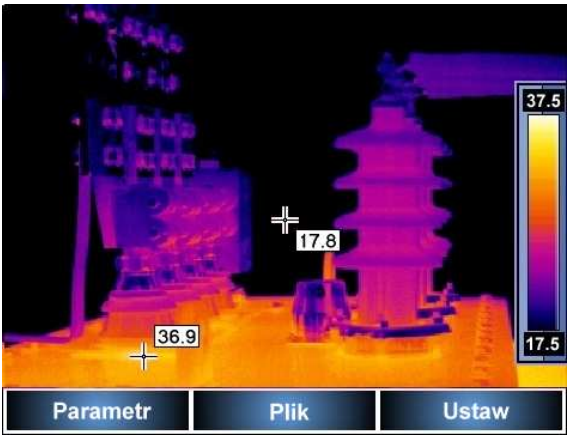

W każdej chwili można opuścić menu ustawień naciskając przycisk spustowy (10).

Po wybraniu „Plik” (przycisk M) otwiera się podmenu zawierające opcje związane z zapisanymi obrazami oraz informacje:

3.9.1 Podgląd zapisanych obrazów i usuwanie pojedynczych z pamięci

Wybór „Pliki” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Podgląd zapisanych obrazów”, gdzie wyświetlony jest podgląd obrazów zarejestrowanych na karcie SD:

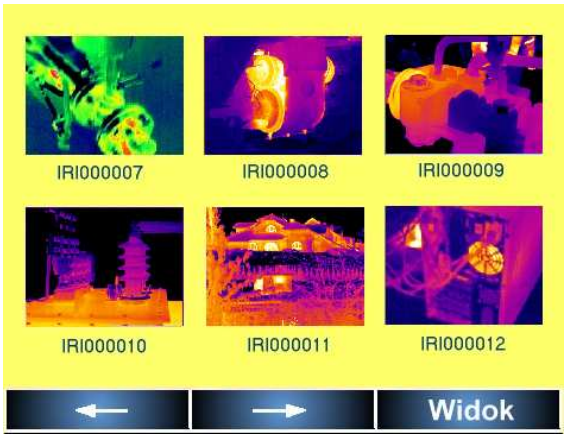

Wybór zapisanego pliku odbywa się za pomocą strzałek „←” (F)oraz „→” (M/⏻). Po najechaniu na dany obraz można, naciskając „Widok” (przycisk P) wyświetlić obraz na pełnym ekranie; wówczas do wyboru są następne 3 opcje. Wybór „Kasowanie” pozwala usunąć plik z obrazem (po potwierdzeniu „Tak”; wciśnięcie „Nie” anuluje polecenie i powoduje powrót do widoku obrazu). Naciśnięcie klawisza spustowego (10) powoduje powrót do trybu przeglądania i wyboru zapisanych obrazów.

3.9.2 Usuwanie wszystkich zapisanych obrazów

Po wybraniu opcji „Usuń wsz.” pojawi się w górnej części ekranu pasek z zapytaniem „Na pewno chcesz usunąć wszystkie obrazy?” Wybór „Tak” potwierdza i usuwa wszystkie ob-

razy zapisane na karcie SD. Wybranie „Nie” powoduje powrót do menu „Plik”.

3.9.3 Pomoc

Wybór opcji „Pomoc” uruchamia, wyświetlany na ekranie kamery, skrócony przewodnik, zawierający podstawowe informacje związane z obsługą kamery

3.9.4 Informacje o wersji sprzętu i oprogramowania

Opcja „Info” powoduje wyświetlenie na pasku w górnej części ekranu informacji zawierającej wersję sprzętu i programu znajdującego się w kamerze.

3.10 Zasilanie urządzenia, ładowanie akumulatorów

Kamera zasilana jest z 6 baterii alkalicznych typu AA lub akumulatorków typu AA, może również być zasilana za pomocą zasilacza sieciowego.
Akumulatorki ładuje się bez konieczności wyciągania ich z kamery.
Aby uruchomić ładowanie akumulatorków należy podłączyć zasilacz do gniazda (7) kamery. **Ładowanie nie odbywa się w trakcie pracy kamery**.
Ze względu na szeregowe połączenie akumulatorów w kamerze, zaleca się jedno na 5 ładowań przeprowadzić w zewnętrznej ładowarce, ładującej każde ogniwo niezależnie.
W przypadku konieczności należy wymieniać cały komplet akumulatorów tak, aby wszystkie były jednakowe.

3.10.1 Korzystanie z zasilacza

Podłączenie zasilacza sygnalizowane jest przez wskaźnik (2). Jeśli kamera jest wyłączona, wskaźnik sygnalizuje stan ładowania akumulatorów. Po załączeniu kamery (wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku) wskaźnik przez chwilę migocze naprzemiennie (zielony/czerwony) z szybkością 3 razy na sekundę; po czym (w trakcie testów samokontroli) przełącza się na świecenie ciągłe w kolorze czerwonym.
Po wyłączeniu kamery, jeśli zasilacz nie został odłączony, wskaźnik sygnalizuje ładowanie akumulatorów.

UWAGA!
Podłączenie zasilacza, jeśli w kamerze znajdują się baterie (nieładowalne) grozi eksplozją baterii i zniszczeniem kamery.

3.10.2 Zasilanie z baterii/akumulatorów

Po załączeniu kamery zasilanej bateriami/akumulatorami wskaźnik migocze na przemian w kolorze zielonym/czerwonym przez kilka sekund po załączeniu kamery. Podczas pracy wskaźnik jest wygaszony.
UWAGA: Niski poziom naładowania akumulatorów/baterii sygnalizowany jest napisem „Bateria słaba” w prawym górnym rogu ekranu.

3.10.3 Ładowanie akumulatorów

Gdy kamera jest wyłączona, a w pojemniku znajdują się akumulatory, podłączenie zasilacza i rozpoczęcie ładowania sygnalizowane jest wolniejszym (ok. 1 na sekundę) migotaniem wskaźnika (2). Po naładowaniu akumulatorów wskaźnik świeci bez przerwy w kolorze zielonym.
Szybkie migotanie wskaźnika w trakcie ładowania sygnalizuje wystąpienie nieprawidłowości (np. odwrotne włożenie lub uszkodzenie akumulatorów), w takiej sytuacji należy bezwzględnie przerwać ładowanie i sprawdzić przyczynę nieprawidłowości.
W przypadku, jeśli zasygnalizowaną nieprawidłowością jest jedynie wysoka temperatura akumulatorów, należy przerwać ładowanie do czasu ich ostygnięcia.
Akumulatory niklowo-wodorkowe nie wymagają pełnego ładowania/rozładowania w trakcie eksploatacji, jednak zaleca się naładować je w pełni podczas 3 pierwszych ładowań.
Akumulatory należy wymieniać wszystkie jednocześnie, nie należy używać akumulatorów nowych razem z używanymi ani akumulatorów różnych rodzajów.

UWAGA!
- Należy używać jedynie zasilacza dostarczonego razem z kamerą.
- Należy zwracać uwagę na polaryzację akumulatorów (baterii) podczas wkładania do kamery.
- Ładowanie akumulatorów należy przeprowadzać w temperaturze 0...40°C.
- Akumulatorów nie wolno wyciągać z kamery w trakcie ładowania.
- Dla zachowania właściwych parametrów akumulatorów, ładowanie nieużywanych akumulatorów należy powtarzać co 3 miesiące.

3.10.4 Ogólne zasady użytkowania akumulatorów niklowo-wodorkowych

W przypadku nie korzystania z urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć z niego akumulatory i przechowywać je oddzielnie.

Akumulatory należy przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu oraz chronić je przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Temperatura otoczenia dla długiego przechowywania powinna być utrzymywana poniżej 30 stopni C. Jeżeli akumulatory są przechowywane przez długi czas w wysokiej temperaturze, wówczas zachodzące procesy chemiczne mogą skrócić ich żywotność.

Akumulatory NiMH wytrzymują zwykle 500-1000 cykli ładowania. Akumulatory te osiągają maksymalną wydajność dopiero po uformowaniu (2-3 cyklach ładowania i rozładowania). Najważniejszym czynnikiem wpływającym na żywotność akumulatora jest głębokość rozładowania. Im głębsze jest rozładowanie akumulatora, tym krótsze jest jego życie.

Efekt pamięciowy występuje w akumulatorach NiMH w sposób ograniczony. Akumulatory te można bez większych konsekwencji doładowywać. Wskazane jest jednak, aby co kilka cykli całkowicie je rozładować.

Podczas przechowywania akumulatorów Ni-MH następuje samoistne ich rozładowanie z

prędkością około 30% miesięcznie. Trzymanie akumulatorów w wysokich temperaturach może przyspieszyć ten proces nawet dwukrotnie. **Aby nie dopuścić do zbytniego rozładowania akumulatorów, po którym konieczne będzie formowanie, należy co jakiś czas doładować akumulatory (również nieużywane)**.

Nowoczesne szybkie ładowarki wykrywają zarówno zbyt niską, jak i zbyt wysoką temperaturę akumulatorów i odpowiednio reagują na te sytuacje. Zbyt niska temperatura powinna uniemożliwić rozpoczęcie procesu ładowania, który mógłby nieodwracalnie uszkodzić akumulator. Wzrost temperatury akumulatora jest sygnałem do zakończenia ładowania i jest zjawiskiem typowym. Jednak ładowanie w wysokiej temperaturze otoczenia oprócz zmniejszenia żywotności powoduje szybszy wzrost temperatury akumulatora, który nie zostanie naładowany do pełnej pojemności.

Należy pamiętać, że przy szybkim ładowaniu akumulatory naładowują się do ok. 80% pojemności, lepsze rezultaty można uzyskać kontynuując ładowanie: ładowarka przechodzi wtedy w tryb doładowywania małym prądem i po następnych kilku godzinach akumulatory naładowane są do pełnej pojemności.

Nie należy ładować ani używać akumulatorów w temperaturach ekstremalnych. Skrajne temperatury redukują żywotność baterii i akumulatorów. Należy unikać umieszczania urządzeń zasilanych akumulatorami w bardzo ciepłych miejscach. Znamionowa temperatura pracy powinna być bezwzględnie przestrzegana.

4 Dokładny pomiar temperatury

Dokładność pomiaru temperatury zależy od wielu czynników, m. in. współczynnika emisyjności, temperatury tła, odległości od obiektu, wilgotności. W trakcie pomiarów kamera dokonuje korekcji na podstawie sygnałów odczytanych z czujników. Dla niektórych sytuacji i materiałów konieczna może być ręczna regulacja parametrów.

Emisyjność. Pomiary w podczerwieni polegają na odbieraniu emitowanego przez obiekty promieniowania podczerwonego. Ilość energii promieniowania opiera się na dwóch podstawowych czynnikach: temperaturze powierzchni obiektu i emisyjności jego powierzchni. Emisyjność domyślna wynosi 0,98 i ma ona zastosowanie do większości powierzchni.
Wartości współczynnika emisyjności dla niektórych materiałów podane są w tabeli emisyjności (rozdział 8).
Niewłaściwie dobrana wartość współczynnika emisyjności może spowodować istotne błędy odczytu wartości temperatury, dlatego kamera KT-140 umożliwia wybór współczynnika emisyjności w zakresie 0,01...1,00 (patrz rozdz. 3.7.1).

Dokładność pomiaru zależy również od **temperatury otoczenia**. Domyślnie przyjmowana jest temperatura mierzona przez kamerę; wartość ta może być zmieniona manualnie dla porównania i ustalenia właściwej relacji temperatury obiektu pomiaru z temperaturą pewnych rodzajów otoczenia (np. niebo, śnieg). W sytuacjach, kiedy pomiar dokonywany jest z pomieszczenia o innej temperaturze niż otoczenie lub po zmianie temperatury otoczenia, jak też szczególnie w okresie zimowym, zaleca się ustawienie manualne temperatury otoczenia. Regulacja opisana jest w rozdziale 3.7.2.

Wpływ **odległości** od badanego obiektu na dokładność pomiaru może być znaczący w zależności od ośrodka, w jakim znajduje się obiekt (powietrze, mgła, dym...) i jego wpływie na tłumienie promieniowania cieplnego. Możliwe jest skorygowanie wartości domyślnej (1,8m) w zakresie 0,1...30m. Sposób regulacji odległości opisany jest w rozdziale 3.7.3.

Wilgotność względna również może mieć wpływ na dokładność pomiaru, możliwa jest zmiana wartości domyślnej (70%) na dowolną z zakresu 0...100% (funkcja opisana w rozdziale 3.7.4).

Dodatkowo, aby uzyskać dokładny odczyt temperatury, należy stabilnie trzymać kamerę i dobrze nastawić ostrość (rozdz. 3.2).

5 Transmisja i analiza danych

Aby przeprowadzić transmisję zapisanych obrazów termicznych z kamery, w komputerze musi być zainstalowany odpowiednik sterownik. Do analizy termogramów i sporządzania protokołów służy dołączone do kamery oprogramowanie Sonel ThermoAnalyze.

5.1 Instalacja sterownika kamery

5.1.1 Wymagania sprzętowe

System operacyjny: Microsoft® Windows 2000 lub wyższy (IE5.0 lub wyższy), 32- lub 64-bitowy.
Procesor: Pentium 4 2.4GHz lub więcej
Pamięć RAM: co najmniej 512M

5.1.2 Instalacja

Zaleca się zainstalować sterownik przed podłączeniem kamery do komputera.
Po umieszczeniu w napędzie komputera płyty zawierającej oprogramowanie (dostarczonej z kamerą), powinien uruchomić się program instalacyjny. Jeśli nie nastąpiło samoczynne uruchomienie, należy uruchomić program „autorun.exe" w katalogu głównym płyty.
Po wyborze języka otwiera się okienko, gdzie należy wybrać „Kamery Termowizyjne":

a następnie „Instaluj sterownik", po czym rodzaj sterownika, zależny od posiadanego systemu operacyjnego (32 lub 64 bit.):

Sonel DVD - v.11.9
Sonel
Program Thermo Analyze służy do współpracy z kamerą termowizyjną KT-160. Cechy programu:
Dobór najlepszej wizualnie palety kolorystycznej (spośród 9 dostępnych) dla najlepszego wizualnego zobrazowania zmian temperatury.
Ustalenie zakresu temperatur dla najlepszego zobrazowania ich rozkładu (możliwy tryb ręczny bądź automatyczny).
Możliwość korekty współczynnika emisyjności dla całości lub części obrazu termogramu - współczynnik można skorygować dla każdego zaznaczonego obszaru indywidualnie.
Wybór analizowanych obszarów - zakreślenie obszaru prostokątnego, owalnego, obszaru o dowolnym kształcie; możliwy następnie wybór
WRÓĆ
INSTRUKCJA PROGRAMU
INSTALUJ STEROWNIK
INSTALUJ THERMO ANALYZE
www.sonel.pl

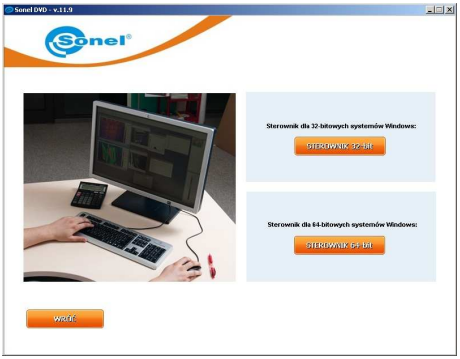

Jeśli kamera została podłączona do komputera przed zainstalowaniem sterowników, lub przy braku oryginalnej płyty instalacyjnej można przeprowadzić instalację ręcznie, korzystając z posiadanych sterowników (np. pobranych ze strony www.sonel.pl). Po podłącze-

niu kamery do gniazda USB komputera uruchomi się Kreator instalacji nowego sprzętu, na pytanie o wyszukanie sterownika w internecie należy wybrać opcję „Nie tym razem” i kliknąć „Dalej”. Następnie należy pozwolić wyszukać sterownik automatycznie – program przeszuka nośniki danych w poszukiwaniu sterownika: Jeżeli sterownik nie zostanie odnaleziony automatycznie, wówczas należy wybrać polecenie „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)“:

Kreator znajdowania nowego sprzętu
Kreator znajdowania nowego sprzętu — Zapraszamy
System Windows wyszuka bieżące i zaktualizowane oprogramowanie, przeszukując ten komputer, dysk instalacyjny CD sprzętu lub witrynę Windows Update w sieci Web (za Twoją zgodą).
Przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji
Czy system Windows może połączyć się z witryną Windows Update, aby wyszukać oprogramowanie?
Tak, tylko tym razem
Tak, teraz i za każdym razem, gdy podłączam urządzenie
Nie, nie tym razem
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
< Wstecz
Dalej >
Anuluj

Kreator znajdowania nowego sprzętu
Ten kreator pomaga zainstalować oprogramowanie dla:
USB Device
Jeśli do sprzętu dołączony był instalacyjny dysk CD lub dyskietka, włóż ten nośnik teraz.
Co chcesz, aby zrobił kreator?
Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)
Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
< Wstecz
Dalej >
Anuluj

Następnie należy wskazać folder (napęd), w którym znajdują się pliki sterowników i kliknąć przycisk „Dalej”, aby kontynuować. W przypadku komunikatu o niepodpisanym cyfrowo sterowniku należy wybrać: „Mimo to kontynuuj”:

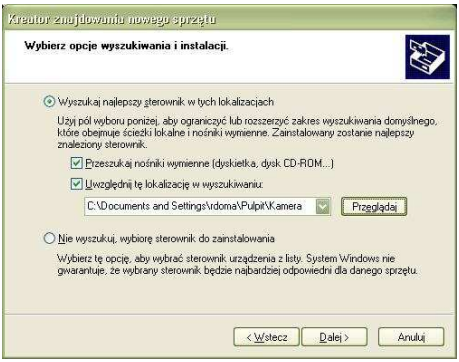
Kreator znajdowania nowego sprzętu
Wybierz opcje wyszukiwania i instalacji.
Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach
Użyj pól wyboru poniżej, aby ograniczyć lub rozszerzyć zakres wyszukiwania domyślnego, które obejmuje ścieżki lokalne i nośniki wymienne. Zainstalowany zostanie najlepszy znaleziony sterownik.
Przeszukaj nośniki wymienne (dyskietka, dysk CD-ROM...)
Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu:
C:\Documents and Settings\rdoma\Pulpit\Kamera
Przeglądaj
Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania
Wybierz tę opcję, aby wybrać sterownik urządzenia z listy. System Windows nie gwarantuje, że wybrany sterownik będzie najbardziej odpowiedni dla danego sprzętu.
< Wstecz
Dalej >
Anuluj

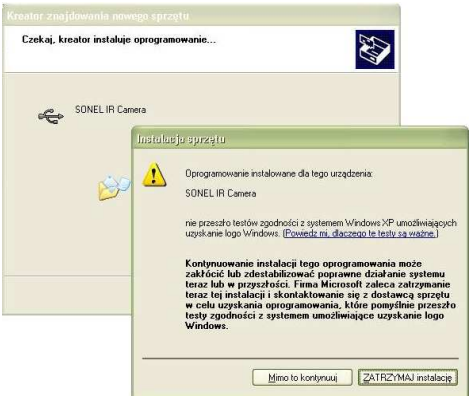
Kreator znajdowania nowego sprzętu
Czekaj, kreator instaluje oprogramowanie...
SONEL IR Camera
Instalacja sprzętu
Oprogramowanie instalowane dla tego urządzenia:
SONEL IR Camera
nie przeszło testów zgodności z systemem Windows XP umożliwiających uzyskanie logo Windows. (Powiedz mi, dlaczego te testy są ważne.)
Kontynuowanie instalacji tego oprogramowania może zakłócić lub zdestabilizować poprawne działanie systemu teraz lub w przyszłości. Firma Microsoft zaleca zatrzymanie teraz tej instalacji i skontaktowanie się z dostawcą sprzętu w celu uzyskania oprogramowania, które pomyślnie przeszło testy zgodności z systemem umożliwiające uzyskanie logo Windows.
Mimo to kontynuuj
ZATRZYMAJ instalację

Po pojawieniu się informacji o zakończeniu instalacji należy wcisnąć przycisk „Zakończ”.

5.2 Instalacja oprogramowania „Sonel ThermoAnalyze®”

Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się zamknąć wszystkie uruchomione programy.
Po umieszczeniu w napędzie komputera płyty zawierającej oprogramowanie (dostarczonej z kamerą), powinien uruchomić się program instalacyjny. Jeśli nie nastąpiło samoczynne uruchomienie, należy uruchomić program „autorun.exe” w katalogu głównym płyty.
Po wyborze języka otwiera się okienko, gdzie należy wybrać „Kamery Termowizyjne”, a następnie „Instaluj Thermo Analyze”:

Sonel DVD - v.11.9
Sonel
Program Thermo Analyze służy do współpracy z kamerą termowizyjną KT-160. Cechy programu:
Dobór najlepszej wizualnie palety kolorystycznej (spośród 9 dostępnych) dla najlepszego wizualnego zobrazowania zmian temperatury.
Ustalenie zakresu temperatur dla najlepszego zobrazowania ich rozkładu (możliwy tryb ręczny bądź automatyczny).
Możliwość korekty współczynnika emisyjności dla całości lub części obszaru termogramu - współczynnik można skorygować dla każdego zaznaczonego obszaru indywidualnie.
Wybór analizowanych obszarów - zaznaczenie obszaru prostokątnego, owalnego, obszaru o dowolnym kształcie; możliwy następnie wybór
WRÓĆ
INSTRUKCJA PROGRAMU
INSTALUJ STEROWNIK
INSTALUJ THERMO ANALYZE
www.sonel.pl

Uruchomi się program instalacyjny, należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Jeśli nie zostanie wybrany inny folder niż domyślny, program zostanie zainstalowany w folderze C:\Program Files\Sonel ThermoAnalyze. Podczas instalacji zostaną utworzone na Pulpicie komputera oraz w Menu Start skróty do programu.

UWAGA.
Szczegółowy opis wszystkich funkcji oprogramowania „Sonel ThermoAnalyze” znajduje się w dołączonej instrukcji obsługi programu.

5.3 Odczyt plików z karty SD

Gdy w slocie (14) znajduje się karta SD, wówczas, po podłączeniu kamery do komputera zawartość karty SD widziana jest jako kolejny napęd zainstalowany w komputerze. Pliki zawierające termogramy znajdują się w katalogu „PICTURE0”:

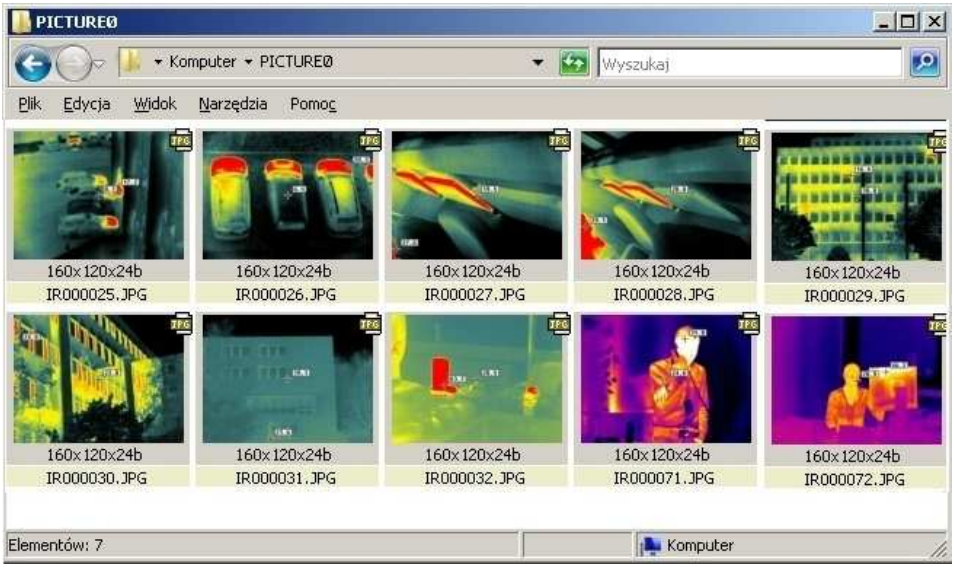

UWAGI:

- **Aby wykonać transmisję danych w sposób opisany powyżej w komputerze nie może być uruchomionego programu „Sonel ThermoAnalyze”**.

- W czasie podłączenia kamery do komputera niemożliwa jest praca z kamerą.

- Karta SD może być również odczytywana za pomocą zewnętrznego czytnika kart dostarczonego razem z kamerą.

5.4 Analiza danych

Znajdujący się na wyposażeniu program „Sonel ThermoAnalyze” umożliwia wykonanie szczegółowej analizy zapisanych obrazów termicznych, zakończonej wykonaniem raportu. Szczegółowy opis zawarty jest w instrukcji obsługi programu.

6 Dane techniczne

Właściwości termiczne obrazowania	
Rodzaj detektora	Matryca mikrobolometryczna niechłodzona (160×120 pikseli, 25µm)
Zakres spektralny	8-14µm
Czułość termiczna	≤0,1℃ przy 30℃
Pole widzenia / / ogniskowa	20.6°X 15.5°/ 11mm
Ustawianie ostrości (focus)	Manualne (za pomocą przycisków)
Odświeżanie obrazu	50Hz
Przedstawienie obrazu	
Wyświetlacz zewnętrzny	LCD TFT 3,6 cala, rozdzielczość 640*480.
Pomiar	
Zakres temperatur	-20℃ do 250℃
Minimalna odległość	10cm od badanego obiektu.
Dokładność	±2℃ lub ±2% odczytu
Korekcja emisyjności	Zmienna od 0,01 do 1,00 (w krokach 0,01)
Właściwości pomiaru	Automatyczna korekcja na podstawie odległości, wilgotności względnej, transmisji atmosferycznej i optyki zewnętrznej
Korekcja transmisji optycznej	Automatyczna na podstawie sygnałów z czujników
System zasilania	
Typ baterii	Akumulatory AA, z możliwością zastosowania baterii alkalicznych AA
System ładowania	Ładowarka wbudowana w kamerę
Czas działania baterii	Ponad 3 godziny ciągłej pracy
Zasilanie zewnętrzne	Zasilacz AC 110..240 VAC, 50/60Hz

Przechowywanie obrazów	
Typ nośnika	Wyjmowana karta pamięci SD o pojemności do 2GB
Format plików	JPG z danymi termografu
Specyfikacja środowiskowa	
Temperatura robocza	-10℃ do 50℃
Temperatura przechowywania	-20℃ do 60℃
Wilgotność	Robocza i przechowywania: 10% do 95%, bez kondensacji
Obudowa	Obudowa IP54 IEC 60529
Wstrząsy	Robocze: 25G, IEC 60068-2-29
Wibracje	Robocze: 2G, IEC 60068-2-6
Komunikacja	
USB 2.0	Transfer plików z karty SD.
Cechy fizyczne	
Waga	0,73 kg (z akumulatorami)
Rozmiar	111 mm x 124 mm x 240 mm

7 Przykładowe wartości współczynnika emisyjności

aluminium	*0.05*
aluminium chropowate	*0,07*
aluminium oksydowane	*0,25*
aluminium utlenione	*0.30*
asfalt	*0.90*
azbest (arkusze, łupek)	*0,96*
azbest (włókno)	*0,78*
bakelit	*0,93*
brąz matowy, matowiony	*0,22*
brąz polerowany	*0,10*
brąz porowaty, chropowaty	*0,55*
cegła zwykła, szkl., chropowata	*0,85*
cegła ogniotrwała chropowata	*0,94*
cement	*0,54*
cement (beton)	*0.90*
chrom	*0.15*
chrom polerowany	*0,10*
cyna	*0.09*
cynk	*0.05*
czerwona cegła	*0.93*
farba olejna	*0,94*
glina wypalana	*0,91*
glinka	*0.40*
grafit	*0.85*
grunt zamarznięty	*0,93*
guma	*0,93*
kobalt	*0.18*
kwarc	*0,93*
lakier biały	*0,87*
lakier czarny błyszczący	*0,87*
lakier czarny matowy	*0,97*
lakier srebrzony	*0,31*
lód	*0,97*
magnez	*0.12*
miedź oksydowana	*0,65*
miedź oksydowana na czarno	*0,88*
miedź polerowana	*0,07*
miedź poler. wyżarzana	*0,01..0,02*
mosiądz	*0.10*
mosiądz utleniony	*0.61*
nikiel polerowany	*0.05*
ołów błyszczący	*0.08*
ołów szary	*0,28*
ołów utleniony	*0.63*
papier biały	*0,90*
papier czarny błyszczący	*0,90*
papier czarny matowy	*0,94*
papier smołowany	*0,92*
plastik czarny	*0,95*
platyna	*0.10*
porcelana szkliwiona	*0,92*
rtęć	*0,10*
sadza	*0.95*
sadza lampowa	*0,96*
srebro	*0.03*
stal galwanizowana	*0,28*
stal oksydowana	*0,88*
stal świeżo walcowana	*0,24*
stal walcowana	*0,56*
stal chropowata	*0,96*
stal czerwonordzawa	*0,69*
stal niklowana	*0,11*
szkliwo	*0,90*
szkło	*0,92*
szkło matowe	*0,96*
śnieg	*0,80*
taśma izolacyjna	*0,95*
tkaniny	*0.85*
tytan	*0.30*
węgiel	*0.90*
węgiel drzewny sproszkowany	*0,96*
wolfram	*0.13*
wolfram utleniony	*0.11*
złoto	*0.02*
żelazo błyszczące	*0,16*
żelazo walcowane na gorąco	*0,77*
żelazo oksydowane	*0,74*
żelazo polerowane	*0,23*
żelazo i stal utlenione	*0.85*
żeliwo, odlew surowy	*0,81*
żeliwo polerowane	*0,21*

Podane wartości mogą się zmieniać w zależności od warunków.

8 Wykorzystanie akcesoriów dodatkowych

Istnieje możliwość wykorzystania w pomiarach dodatkowych akcesoriów. W celu ich zakupu należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem sprzętu Sonel S.A.
Wykaz akcesoriów standardowych i dodatkowych znajduje się w rozdziale 12.

8.1 Praca na statywie

Długotrwałe trzymanie kamery podczas pracy może być męczące, natomiast wszelkie drgania powodują rozmycie wykonanych obrazów. Dodatkowy uchwyt (**WAADASTATYW1**) pozwala zamontować kamerę na statywie.

8.2 Praca w warunkach intensywnego oświetlenia

Podczas pracy w oświetlonych miejscach (silne słońce, mocne oświetlenie we wnętrzach) obraz na ekranie staje się bardzo słabo widoczny. Dodatkowa osłona przeciwsłoneczna (**WAPOZOSL2**), montowana na kamerze nad ekranem, ułatwia pracę w takich niekorzystnych warunkach.

9 Czyszczenie i konserwacja

UWAGA!
Należy stosować jedynie poniższe metody konserwacji.

Obudowę kamery - wszystkie powierzchnie nie będące elementami optycznymi kamery - można czyścić miękką, wilgotną szmatką przy użyciu ogólnie dostępnych, łagodnych detergentów. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników, ani środków czyszczących, które mogłyby porysować obudowę (proszki, pasty itp.). Podczas czyszczenia kamera musi być wyłączona.
Soczewki obiektywu kamery termowizyjnej dzięki swej powłoce antyrefleksyjnej są najczulszą i zarazem najdroższą częścią kamery (soczewka ma kluczowe znaczenie dla radiometrycznych możliwości systemu podczerwieni). Dlatego też należy po każdym użyciu kamery zamykać osłonę obiektywu. Powierzchnie optyczne należy czyścić **tylko wtedy**, gdy są widocznie zabrudzone. Nie wolno dotykać palcami odsłoniętych powierzchni soczewki, ponieważ brud pozostawiany przez odciski palców może być szkodliwy dla powłok i szkła obiektywu.
Do czyszczenia wizjera optycznego, a zwłaszcza optyki kamery i akcesoriów nie można stosować żadnych środków chemicznych. Używać należy czystej, suchej i miękkiej chusteczki do czyszczenia korpusu wizjera optycznego oraz **jedynie załączonej chusteczki** do czyszczenia soczewek obiektywu.

10 Wzorcowanie

Aby zapewnić dokładność i wiarygodność kamery termowizyjnej wskazane jest, aby urządzenie było wzorcowane co 12 miesięcy.
Szczegółowe informacje na temat usług laboratoryjnych można uzyskać pod numerem telefonu 74 85 83 879, lub adresem e-mail: serwis@sonel.pl
UWAGA:
Kamera termowizyjna KT-140 nie posiada żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nie należy samodzielnie podejmować próby rozmontowywania lub przerabiania kamery. Otwarcie urządzenia unieważnia gwarancję.

11 Magazynowanie

Przy przechowywaniu przyrządu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- upewnić się, że kamera i jej akcesoria są suche,
- przy dłuższym przechowywaniu wyjąć akumulatory,
- dopuszcza się temperatury przechowywania podane w danych technicznych,
- aby uniknąć całkowitego rozładowania akumulatorów przy dłuższym przechowywaniu należy je co jakiś czas doładowywać.

12 Wyposażenie

W skład standardowego kompletu dostarczanego przez producenta wchodzą:

- Kamera KT-140 (**WMPLKT140**) zawierająca zamontowany obiektyw na podczerwień o ogniskowej 11mm z nakładką ochronną.
- Osłona części czołowej (**WAPOZOSL1**).
- Karta pamięci SD o pojemności 2GB (**WAPOZSD1**).
- 12 akumulatorów AA (2 komplety).
- Zasilacz uniwersalny 110...240V (**WAZASZ8**).
- Przewód USB (**WAPRZUSBMNIB5**).
- Płyta DVD zawierająca oprogramowanie Sonel ThermoAnalyze® oraz sterownik.
- Instrukcja obsługi kamery.
- Instrukcja obsługi programu Sonel ThermoAnalyze.
- Pasek na rękę (**WAPOZPAS1**).
- Futerał (**WAFUTM6**).
- Walizka transportowa (**WAWALL3**).
- Zewnętrzny czytnik kart pamięci z przewodem USB (**WAADAUSBMEM**).
- Rękawiczki, ściereczka.

Opcjonalne akcesoria dodatkowe:

- Uchwyt do zamocowania kamery na statywie (**WAADASTATYW1**)

- Osłona przeciwsłoneczna (**WAPOZOSL2**)

13 Rozbiórka i utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju.
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy samodzielnie demontować żadnych części z tego sprzętu.

UWAGA:
Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych baterii i akumulatorów.

14 Producent

Producentem przyrządu prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest:

SONEL S. A.
ul. S. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
tel. 74 85 83 878 (Dział Handlowy)
74 85 83 879 (Serwis)
fax 74 85 83 808
e-mail: dh@sonel.pl
internet: www.sonel.pl

UWAGA:
Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest jedynie producent.

Wyprodukowano w PRC.

Usługi laboratoryjne

Laboratorium pomiarowe firmy SONEL S.A. oferuje sprawdzenia następujących przyrządów pomiarowych:

- kamer termowizyjnych
- pirometrów
- mierników do pomiarów przeciwporażeniowych i ochronnych: rezystancji izolacji, rezystancji i impedancji uziemień, pętli zwarcia, parametrów wyłączników różnicowoprądowych oraz mierników wielofunkcyjnych obejmujących funkcjonalnie w/w przyrządy,
- mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego,
- mierników do pomiaru małych rezystancji,
- mierników napięcia, prądu (również cęgowych), rezystancji, oraz multimetrów,
- mierników oświetlenia.

Świadectwo wzorcowania jest dokumentem potwierdzającym zgodność parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu odniesione do wzorca państwowego, z określeniem niepewności pomiaru.

Zgodnie z normą **PN-ISO 10012-1, zał. A** – „Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyposażenia pomiarowego. System potwierdzania metrologicznego wyposażenia pomiarowego" – firma SONEL S.A. zaleca, dla produkowanych przez siebie przyrządów, stosowanie okresowej kontroli metrologicznej nie rzadziej niż **co 13 miesięcy**.

Dla wprowadzanych do użytkowania fabrycznie nowych przyrządów posiadających Certyfikat Kalibracji lub Świadectwo Wzorcowania, kolejną kontrolę metrologiczną (wzorcowanie) zaleca się przeprowadzić w terminie **do 13 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie później, niż **19 miesięcy** od daty produkcji.

Uwaga:
W przypadku przyrządów wykorzystywanych do badań związanych z ochroną przeciwporażeniową, osoba wykonująca pomiary powinna posiadać całkowitą pewność, co do sprawności używanego przyrządu. Pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny skuteczności ochrony zdrowia, a nawet życia ludzkiego.

INSTRUCTION MANUAL

THERMAL IMAGER
KT-140

SONEL S. A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica

Version 1.1 15.01.2013

KT-140 thermal imager complies with the requirements of valid European Directives concerning electromagnetic compatibility and safety.

Thank you for purchasing our thermal imager, a modern, high-quality measuring instrument which is easy and safe to use. Reading this instruction manual will help you to avoid measuring errors and prevent problems while operating the camera.

Engineering, production and servicing of Sonel S.A. products are governed by ISO 9001:2008 quality control system.

Taking into consideration constant developments of our products we reserve the right to improve and modify the thermal imager and software described in this instructions manual without prior notice.

Copyright

© Sonel S.A., 2011. All rights reserved. It is prohibited to copy, duplicate, translate or transfer this instruction manual onto electronic media or into machine-read versions as a whole or partially without prior written consent by Sonel S.A.

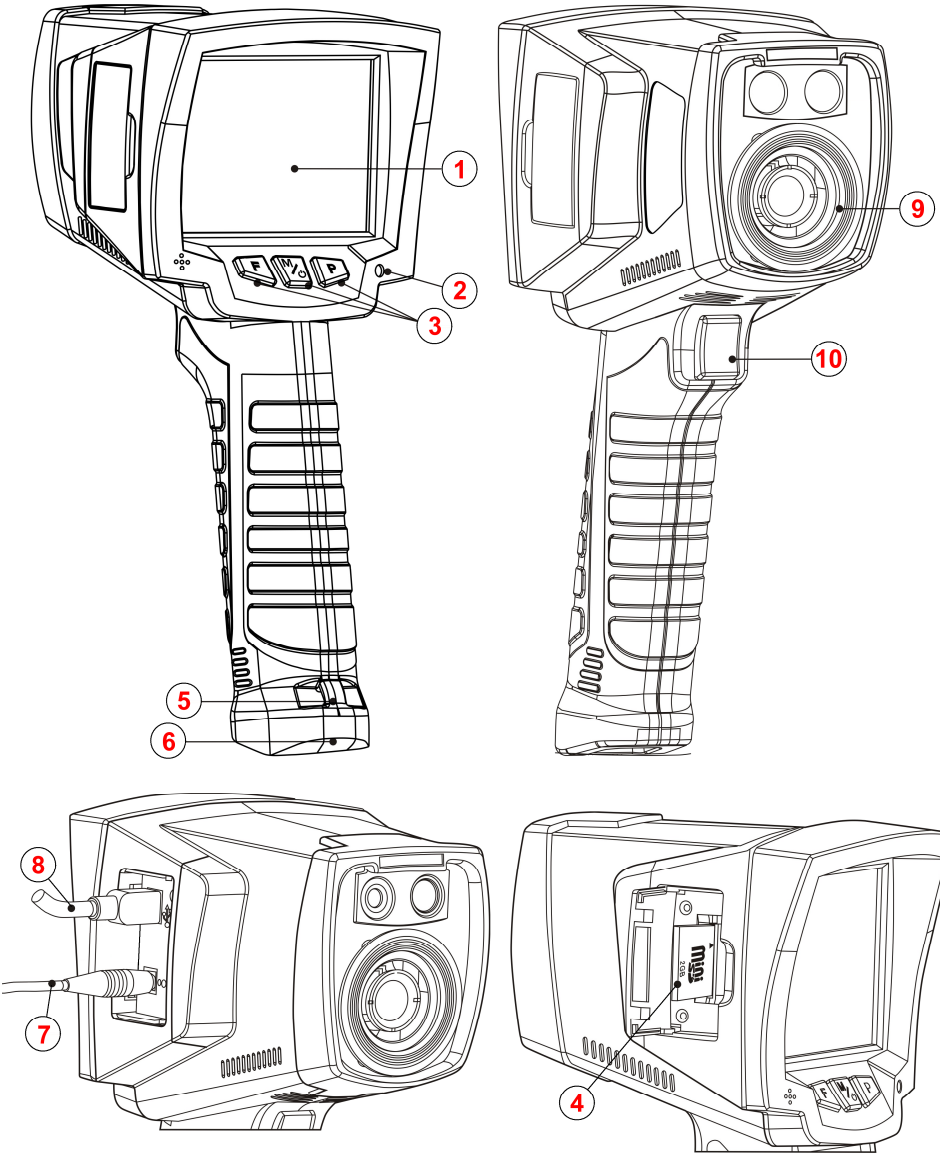

1. LCD display
2. LED charging indicator
3. Function buttons
4. SD memory card
5. Strap holder
6. Battery guard
7. Power supply/charging socket
8. USB socket
9. Infrared lens
10. Release button

CONTENTS

1 SAFETY ASPECTS 44

2 FUNCTION BUTTONS AND MENU 46

2.1 BUTTONS LAYOUT 46
2.2 SCREEN 46

3 THERMAL IMAGER OPERATION AND ADJUSTMENT 48

3.1 SWITCHING THE IMAGER ON/OFF 48
3.2 FOCUS ADJUSTMENT 48
3.3 TEMPERATURE RANGE 48
3.4 "POINT" MODE 50
3.5 MANUAL CALIBRATION 51
3.6 CAPTURING AND RECORDING IMAGES 51
3.7 FUNCTION SETTING 52
3.7.1 Object Emissivity Setting 53
3.7.2 Ambient Temperature Setting 54
3.7.3 Selecting Distance from Object 54
3.7.4 Relative Humidity Setting 54
3.7.5 Colour Palette Choice 54
3.8 IMAGER SETTINGS 55
3.8.1 Restoring Default Settings 56
3.8.2 Choosing the User Interface Language 57
3.8.3 Choosing Temperature Units 57
3.8.4 Time and Date Setting 57
3.8.5 Setting the alarm threshold and choosing the temperature mark type 58
3.9 SETTINGS AND VIEWING FILES, INFORMAT ION 58
3.9.1 Preview of Saved Files and Removing Single Files from Memory 59
3.9.2 Erasing All Saved Images 60
3.9.3 Help 60
3.9.4 Information about the Device Version and Software 60
3.10 POWER SUPPLY, CHARGING BATTERIES 60
3.10.1 Using the Power Unit 61
3.10.2 Supplying Power from Batteries/Rechargeable Batteries 61
3.10.3 Charging Batteries 61
3.11.4 General Rules for Using Nickel Metal Hydride Batteries 62

4 ACCURATE TEMPERATURE MEASUREMENT 64

5 DATA TRANSMISSION AND ANALYSIS 64

5.1 IMAGER DRIVER INSTALLATION 65
5.1.1 Hardware Requirements 65

5.1.2 Installation *65*
5.2 "SONEL THERMOANALYZE® " SOFTWARE INSTALLATION *67*
5.3 READING FILES FROM SD CARD *68*
5.4 DATA ANALYSIS *68*

6 TECHNICAL SPECIFICATION **69**

7 EXAMPLES OF EMISSIVITY FACTOR VALUES **71**

8 USAGE OF ADDITIONAL ACCESSORIES **72**

8.1 USING A SUPPORT STAND *72*
8.2 WORK IN INTENSIVE LIGHT *72*

9 CLEANING AND MAINTENANCE **73**

10 CALIBRATION **73**

11 STORAGE **73**

12 EQUIPMENT **74**

13 DISMANTLING AND DISPOSAL **75**

14 MANUFACTURER **75**

1 Safety Aspects

It is necessary to carefully read this instruction manual and comply with safety regulations and the producer's recommendations before operating the thermal imager.

- Using the imager in a different way than described in the instruction manual may cause damage of the instrument and result in serious danger for the user.
- The imager may not be used in rooms with special conditions, e.g. with atmospheres which may result in explosion or fire.
- It is unacceptable to use a damaged imager, which is partially or totally out of order.
- When planning not to use the device for a longer time it is necessary to remove the batteries. Leaving uncharged batteries in the device may result in their spillage and damage of the imager.
- Do not use the imager with an open or only partially closed battery cover, do not use a power unit different than the one provided with he imager.
- Repairs can only be conducted by an authorised service company.

KT-140 thermal imager is designed to execute IR measurements and record IR images. The imager has been constructed in a way which guarantees the user maximum efficiency and work safety, however, it is necessary to observe the following conditions and recommendations in addition to complying with all the safety precautions valid for a given working post and in a given working area:

- While working, the imager must be kept in a stable position.
- Do not use the thermal imager in temperatures exceeding the working and storage temperature range.
- **Do not point the thermal imager towards very intensive thermal radiation souces, such as the sun, lasers, welding arc, etc.**
- Do not expose the thermal image to contact with dust or humidity. While using the device near water, make sure that is is suitably protected from splashing.
- While not using the thermal imager or preparing it for transportation, make sure that the device and accessories are kept in the protective carrying case.
- Do not obstruct the openings in the imager body.
- Do not switch the imager on within 15 seconds from switching it off.
- Do not throw, hit or intensively shake the imager or its accessories, as it may cause damage to the devices.
- Do not try to open the imager, as this will invalidate the guarantee.
- Use an SD memory card only with the imager.
- When there is a need to move the imager, while operating it, from a warm place to a cold one or the other way round, e.g. from inside a room to the outside or from the outside inside, you must switch the power supply off and leave the imager in the new work post for 20 minutes. After that time you can switch it on and start normal operation with exact temperature measurement. Sudden and quick temperature changes may cause a temperature measurement error or even damage to the IR sensor.

- Focal Plane Array Detector Calibration : To guarantee exact temperature measurement the focal plane array has been calibrated in different temperatures: 7°, 17°, 27°, 37°. For example, if the imager is switch ed on in temperature 0° after some time the temperature of the device (detector) will gradually increase; when its internal temperature reaches 7°, the automatic cali bration of FPA detector will occur, which lasts for about 30 seconds. **During the calibration process the imager will not react to the user's actions**. The procedure will repeat when the imager temperature exceeds 17°, etc.
  Additionally, from time to time, during work, the imager carries out a 5-second auto calibration, which is signalled by C in the top left corner of the display.

NOTE!
Use only standard and additional accessories listed in chapter "Equipment". Using other accessories does not guarantee correct operation of the imager and may cause its damage.

NOTE!
Because of constant development of the device, the appearance of the display for some functions may be a little different than shown in this instruction manual.

NOTE!
KT-140 thermal imager is not equipped with any parts which could be repaired by the user.
Never try to dismantle or modify the imager.

Opening the device invalidates the guarantee.

NOTE!
To maintain required parameters of rechargeable batteries, unused rechargeable batteries should be charged every 3 months. If the device is not used for a longer period of time, the batteries must be removed from it and stored separately.

2 Function Buttons and Menu

2.1 Buttons Layout

Imager functions can be accessed by means of buttons (3) placed under the LCD display (1) and by means of the release button (10):

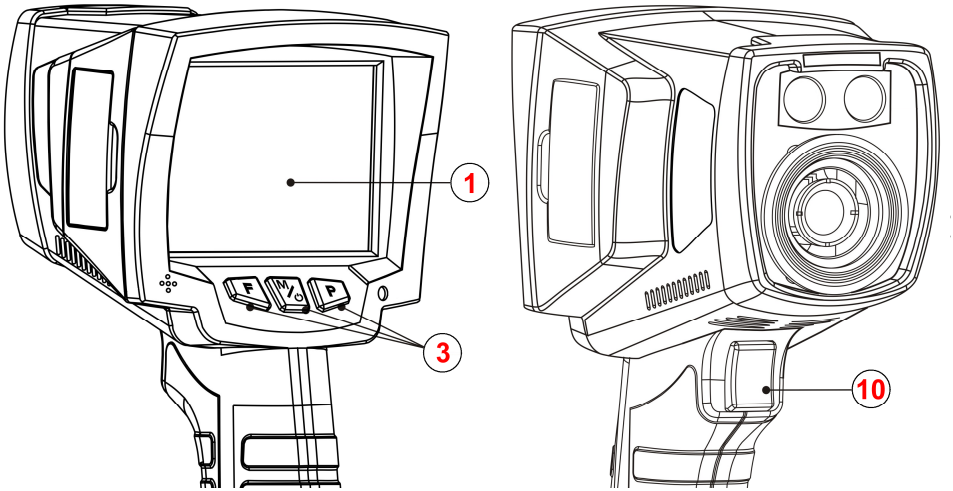

Function buttons (3) are arranged in the following way:

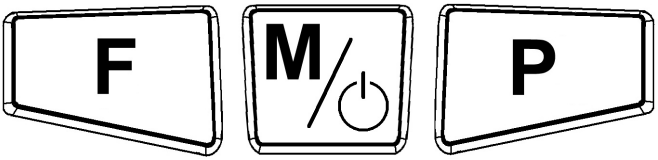

2.2 Screen

When the imager works, the IR image is visible on the screen (1) in real time (screen refresh rate 50 times/sec). The temperature range and corresponding screen colours bar is displayed on the right side of the screen. In the middle point of the screen the temperature value is always displayed and - depending on the chosen temperature alarm mode (min or max - see 3.8.5) - the point with the highest or the lowest temperature in the observed area:

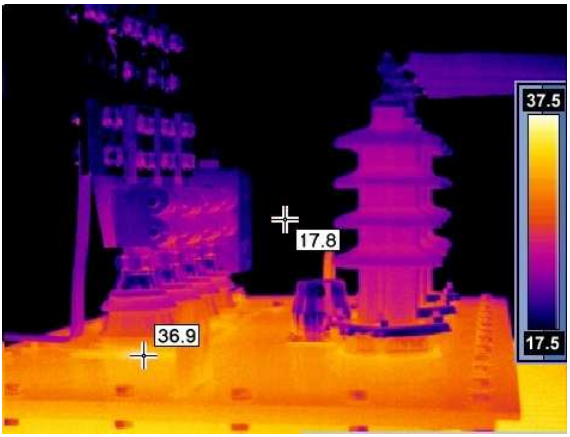

After initiating any function or executing a measurement, a menu appears in the bottom part of the screen where each of the available functions can be initiated by means of the corresponding buttons:

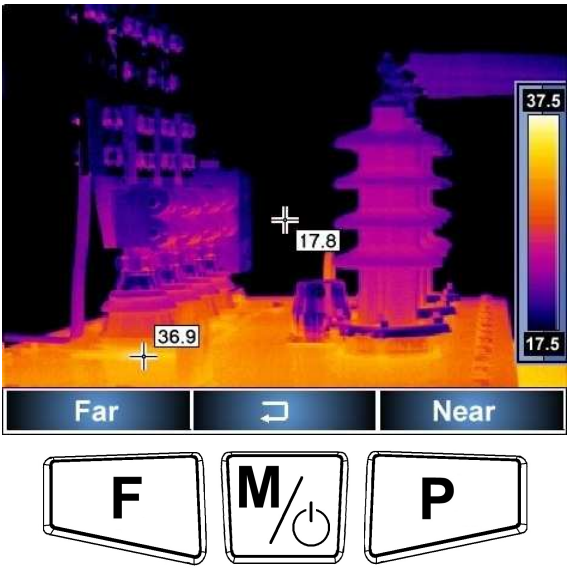

In the above example, the left button marked "F" corresponds to the "Zoom out" command, the button marked "P" corresponds to the "Zoom in" command, and pushing the middle button marked "M" causes return to the previous menu or exiting the command mode.

3 Thermal Imager Operation and Adjustment

3.1 Switching the Imager On/Off

To switch the imager on press and hold the M/⏻ button for more than 2 seconds.
A welcome logo will appear on the screen, then the auto-tests of the device will be carried out (results of consecutive tests are displayed on the screen). After finishing the tests the imager is ready to work and it switches into the mode of displaying real time IR image.

To switch the imager off, press and hold the M/⏻ button until the screen goes out.

3.2 Focus Adjustment

Focus is adjusted by means of buttons (3). To switch into the focus adjustment mode, press shortly the F button (when no menu is displayed on the screen). The following menu will appear on the screen, where the function buttons are assigned functions according to the bar displayed in the bottom of the screen:

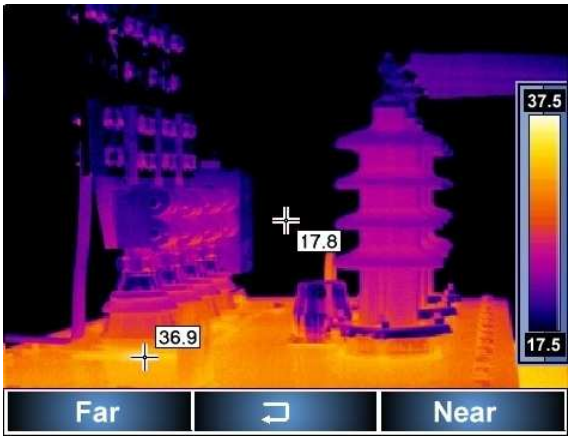

After pointing the imager lens at the target, focus can be changed manually by pressing the F and P buttons: pressing the F button will cause zooming out - the focus will be set for distant objects, pressing the P button will cause zooming in - the focus will be set for closer objects. Pressing the M/⏻ button or the imager release button causes recording the setting and exiting the function.

3.3 Temperature Range

Press and hold for about 2 seconds the P button, when no menu is displayed on the screen.

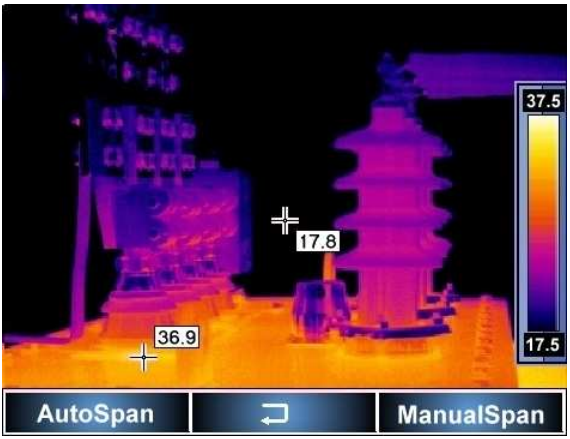

Pressing the F button sets the automatic selection of displayed temperature range - the minimum and maximum temperatures will be automatically selected by the device while executing measurements, depending on the temperature range detected in the observed area.

Pressing the P button switches the device into the manual temperature range selection mode. Choosing this option will transfer the user to the mode of setting the upper temperature limit Tmax:

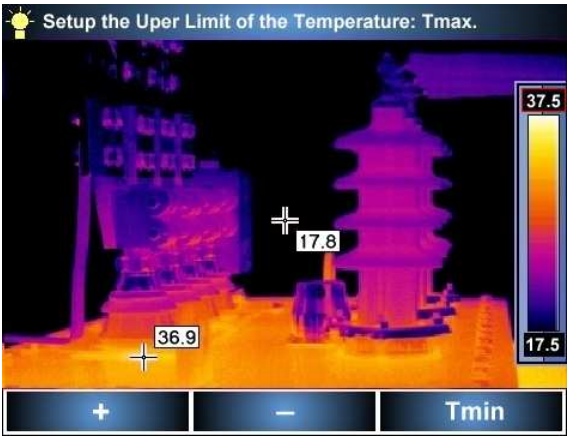

By pressing the F or M buttons you may increase/decrease the upper temperature limit shown on the thermogram (the changing value is additionally marked with a red rim).

Pressing the P button transfers the user into the mode of changing the bottom temperature limit, which may be adjusted in the same way as the upper limit, by means of the F and M buttons, and:

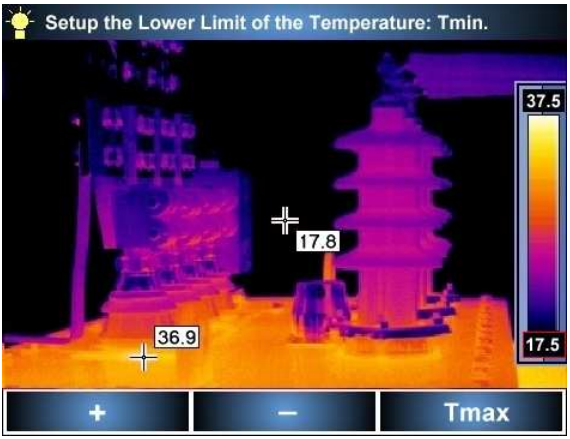

Pressing the P button transfers the user back to the mode of changing the upper temperature limit.

The manually set temperature range is confirmed by pushing the imager release button (10).

After selecting the automatic or manual temperature range, information about that is displayed in the top left corner of the screen (text on green background) for 2 seconds. Additionally, if the manual temperature range mode is chosen, the values of the range bar are displayed in brown (in the automatic mode - in white).

3.4 "Point" Mode

Press shortly the P button when no menu is displayed on the screen. The imager will switch into the mode of changing the point of permanent temperature measurement (by default this point is placed in the central point of the screen):

Pressing the F button will move the measurement point to the left, pressing the M button will move the point to the right (the new coordinates relative to the screen centre are displayed, the point is marked by blue lines); pressing the P button will switch into the "Top/Bottom" mode:

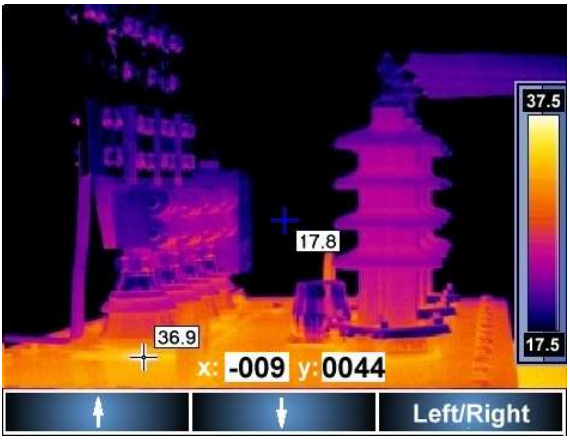

where the F/M buttons change the vertical position of the point and the P button transfers to the "Left/Right" mode. Regardless of the change of the default point position, the mark of the maximum (or minimum, depending on the settings - see 3.8.5) temperature is always displayed on the screen as well.
By pressing the release button (10) you exit the "Point" mode and the temperature measurement point returns to the centre of the screen.

3.5 Manual Calibration

While working, the imager runs an automatic calibration procedure from time to time (this is signalled by a "C" symbol appearing in the top left corner of the screen).
Calibration may also be initiated manually at any time. Press simultaneously (shortly) the F button and the release button (10), when no menu is displayed on the screen. The imager will then be calibrated, which will be signalled similarly as the automatic calibration.

3.6 Capturing and Recording Images

The imager displays the image in a constant way, refreshing it 50 times per second. To capture the image in a given moment, press the release button (10). This will cause halting the image and displaying a menu on the screen:

- On pressing "Save" (the F button) the halted image will be saved and the screen will return to displaying the real time image.

- On pressing the M button or the release button (10) the screen will return to displaying the real time IR image without saving the halted image.

NOTES:

- Saving the image is possible when an SD card is placed in the slot (4).
- The imager may use an SD card with memory no bigger than 2 GB.
- The SD card must be in FAT32 format.
- Files are saved on the card in "PICTURE0" folder.

3.7 Function Setting

Pressing the M button when no menu is displayed on the screen, displays the following options selection:

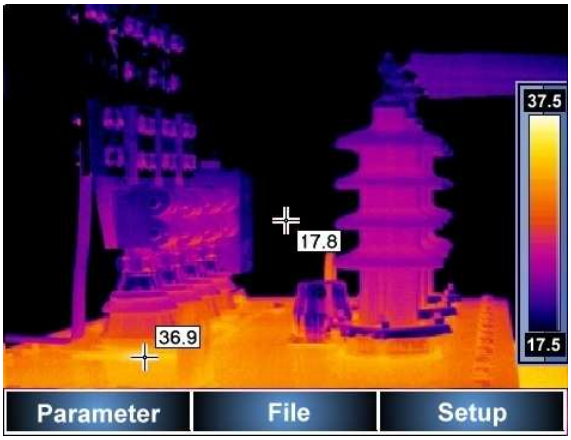

You can exit the function setting menu at any time by pressing the release button (10).

After choosing "Parameter" (the F button) a submenu opens, which enables you to set the parameters of the imager:

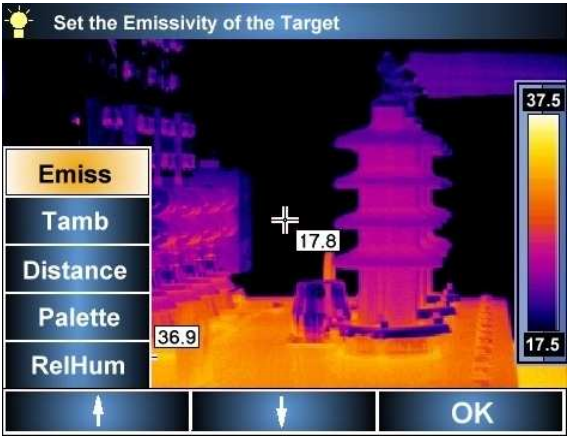

Choose the required parameter using the "up/down" arrows (the F/M buttons); after choosing a parameter its full name will appear on the bar on the top of the screen. After confirming the choice ("OK", the P button), a submenu to adjust a given parameter opens:

3.7.1 Object Emissivity Setting

Choosing the "Emis" option and confirming it with "OK" opens a submenu "Object emissivity setting". You can decrease/increase the emissivity factor in the range of 0.01-1.00 by pressing "+" or "-" (F/M). Confirm the new value by pressing "OK" (P).

0.98 is the default value.
Examples of emissivity factor for different materials are given in chapter 7.

3.7.2 Ambient Temperature Setting

Choosing the "Tamb" option and confirming it with "OK" opens a submenu called "Ambient temperature setting". By pressing "set" (P) you switch the imager in the manual mode. In this mode you can decrease/increase the ambient temperature value in the range -40.0 - +85.0□ by pressing "+" or "-" (F/M buttons). Confirm the new value by pressing "OK" (P).
This function allows to set the proper relation between the ambient temperature and the observed objects temperature; it is useful while executing measurements from a distance, e.g. standing in a room with different temperature than the measured object environment temperature, or conducting measurements outside in winter (the imager heats up during work, which causes distortion of the automatically measured ambient temperature). Next initiating of this function and exiting it switches the imager ambient temperature into automatic mode.

3.7.3 Selecting Distance from Object

Choosing the "Distance" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Setting distance from object". You can set the imager distance from the observed object in the range of 0.1-30 meters by pressing "+" or "-" (the F/M buttons). Confirm changes with "OK' button (P).
Setting the distance allows to correct the influence of the medium (polluted air, fog, smoke, gas) in which the thermal radiation propagates on the accuracy of the measurement.
1.8 m is the default value.

3.7.4 Relative Humidity Setting

Choosing the "Rel. Hum." option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Relative humidity setting". By pressing "+" or "-" (the F/M buttons) you can set the relative humidity value depending on the environment conditions in the range of 0-100% . Confirm changes with "OK' button (P).
70% is the default value.

3.7.5 Colour Palette Choice

Choosing the "Palette" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Choosing one of six palettes". By pressing "<-" or "->" (the F/M buttons) you can

choose one of the palettes to reproduce temperatures in the required way. Confirm changes with "OK' button (P):

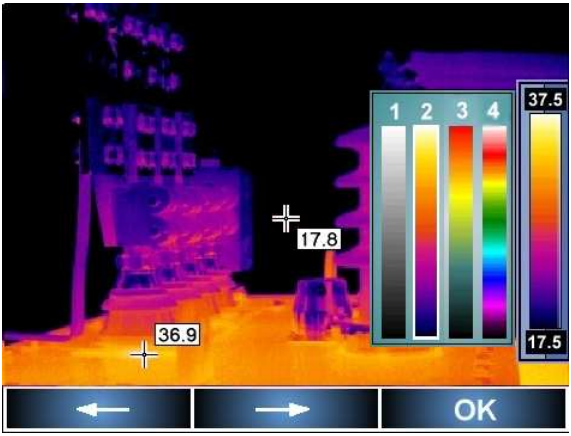

Available colour palettes:

1

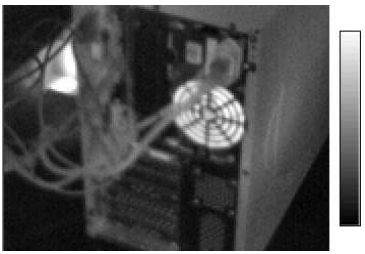

2

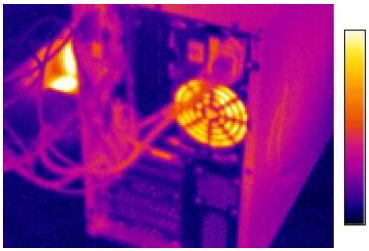

3

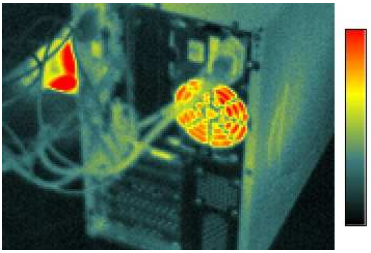

4

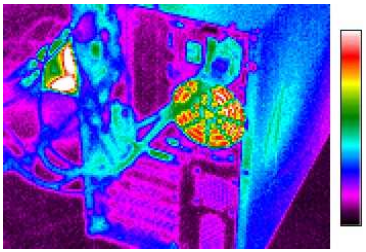

Palette no. 2 is set by default.

3.8 Imager Settings

Pressing the M button when no menu is displayed on the screen, displays the following

options selection: "Parameter - File - Set".

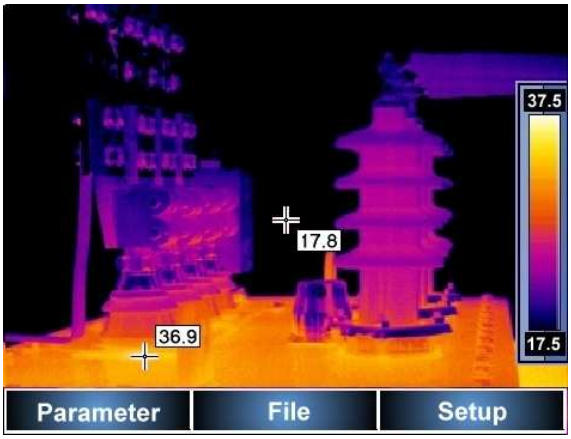

You can exit the function setting menu at any time by pressing the release button (10).

After choosing "Set" (the P button) a submenu opens which allows you to set your own parameters for the imager (language, temperature units, time/date, lens type, output video signal type, temperature alarm thresholds) or to choose the default settings. An option is chosen by means of "up/down" arrows (the F / M buttons):

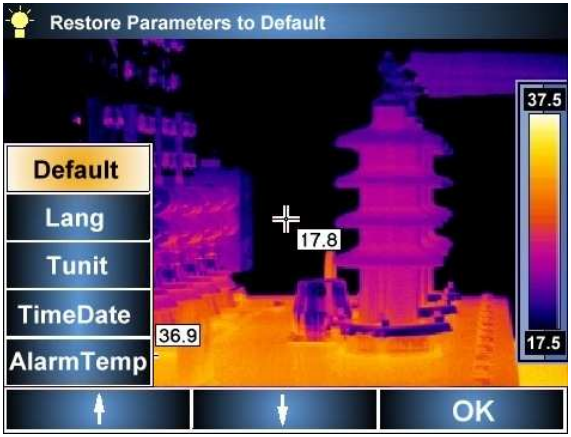

3.8.1 Restoring Default Settings

Choosing the "Default" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Restoring default settings".

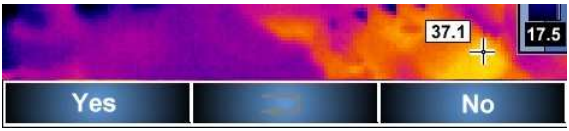

By pressing "Yes" (the F button) you confirm default settings, by pressing "No" (the P button) or the release button (10) you exit the menu without making any changes.
After choosing the default settings the following parameters are changed:
- the emissivity factor: 0.98;
- the ambient temperature: measured automatically;
- the distance to object: 1.8 m
- the colour palette: 2;
- relative humidity: 70%;
- alarm temperature value: 100℃ (212℉), alarm for high temperature,
- the highest temperature point is marked on the screen.

3.8.2 Choosing the User Interface Language

Choosing the "Language" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Choosing the user interface language". The user may choose from the following: Polish, English, Spanish, or Russian. The choice made by means of arrows (the F/M button) has to be confirmed by "OK" (the P button).

3.8.3 Choosing Temperature Units

Choosing the "C/F" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Choosing temperature units", where the user may choose "C" (the F button) for Celsius degrees or "F" (the M button) for Fahrenheit degrees. The units are changed immediately after making the choice; exit this function by pressing the M button or the release button (10).

3.8.4 Time and Date Setting

Choosing the "TimeDate" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Time and date setting" which allows you to set the imager's internal clock and calendar. Files will be saved with time and date set in the imager.

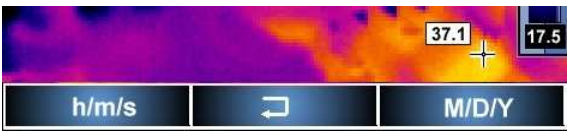

After choosing the "h/m/s" option (the F button) the time adjustment menu opens: set the hour by pressing "+" and "-" (the F and M/⏻ buttons), the "Minute" option (the P button) opens the minutes setting submenu, where the minutes can be adjusted in a similar way and from where you can open the seconds setting submenu. After setting the clock (it is displayed over the menu bar all the time while setting) you can save it by pressing "OK" or exit the menu by pressing the imager release button (10).
By analogy, after opening the date setting submenu you can set („+" or „-") the year or open the month setting submenu, then set („+" or „-") the month or open the day setting submenu; at the end you can save the changes or exit the menu without saving by pressing the release button (10).
NOTE: The date is displayed in month/day/year format.

3.8.5 Setting the alarm threshold and choosing the temperature mark type.

After choosing the "Temp. Alarm" option in the "Set" menu it is possible to select the sound alarm for high temperature (after exceeding the upper temperature limit) or low temperature (after exceeding the lower temperature limit):

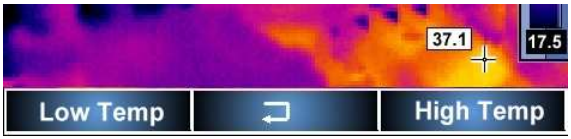

After choosing the "Low Temp." or "High Temp." option by means of "+" or "-" buttons, you can set the required value and confirm it with "OK".

NOTES:
- Depending on the selected alarm type the movable cursor on the screen will mark the highest or the lowest temperature point (see 2.2).
- By default the high temperature alarm is set to 100℃ and the movable cursor shows the highest temperature point.
- Temperature values can be chosen from the range of -20-250℃.

3.9 Settings and Viewing Files, Informat ion

Pressing the M/⏻ button when no menu is displayed on the screen, displays the following options selection:

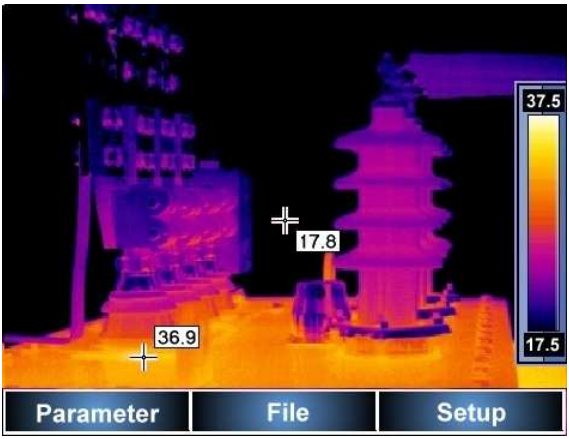

You can exit the function setting menu at any time by pressing the release button (10).

After choosing the "File" option (the M button) a submenu opens which contains options related to the saved images, and information:

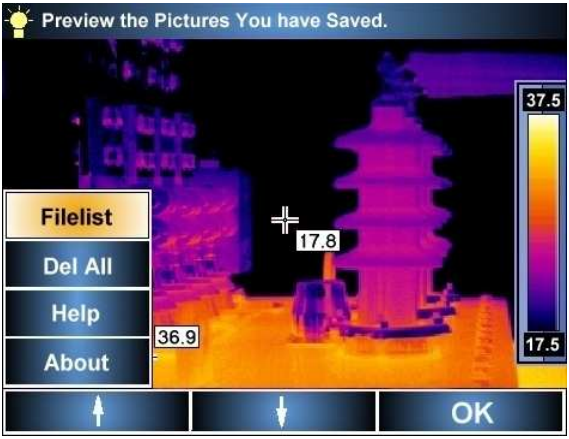

3.9.1 Preview of Saved Files and Removing Single Files from Memory

Choosing the "Files" option and confirming it with "OK" opens a submenu "Saved images preview", where the preview of images saved on the SD card is displayed:

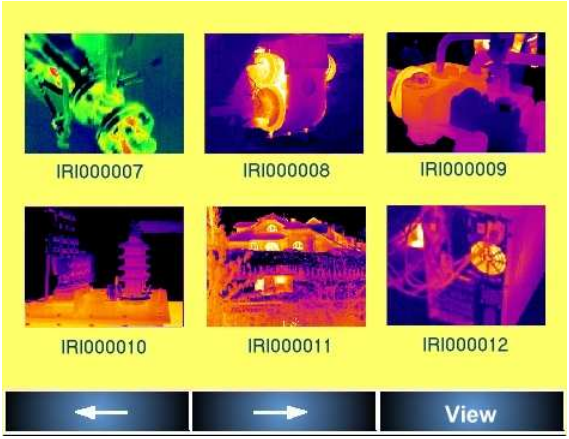

Select a file by means of arrows „←” (F) and „→” (M). After selecting an image and pressing "View" (the P button) you can display a full screen image; then you can choose from 3 more options. Choosing "Erase" allows you to remove the image file (after confirming the choice with "Yes"; selecting "No" you cancel the command and return to the image view). By pressing the release button (10) you return to the preview and saved images choice mode.

3.9.2 Erasing All Saved Images

After selecting the "Erase all" option a bar will appear in the top of the screen with the question: "Are you sure you want to erase all images?" You confirm the command by choosing "Yes". All images saved in the SD card will be removed. After choosing "No" you return to the "File" menu.

3.9.3 Help

After choosing the "Help" option a short guide containing all information related to the imager operation will be displayed on the screen.

3.9.4 Information about the Device Version and Software

After choosing the "Info" option information about the equipment and software version installed in the imager will be displayed in the top part of the screen.

3.10 Power Supply, Charging Batteries

The power is supplied from 6 AA alkaline batteries or AA rechargeable batteries. The power can also be supplied by means of mains power unit.

Rechargeable batteries are charged while inside the imager, there is no need to take them out.

To initiate battery charging you need to connect the power unit to the socket (7) in the

imager. **The batteries are not charged while the camera is working**.

3.10.1 Using the Power Unit

Connecting the power unit is signalled by the indicator market with (2). If the imager is switched off, the indicator signals the level of battery charging. After switching the imager on (by pushing and holding the button for 2 seconds) the indicator blinks alternately with green and red light 3 times per second for some time; then (during the auto-tests stage) it lights with continuous red light.
After switching the imager off, if the power unit has not been disconnected, the indicator signals the battery charging.

NOTE!
Connecting the power unit to the imager when there are unrechargeable batteries inside the device may result in the batteries explosion and in the damage of the imager.

3.10.2 Supplying Power from Batteries/Rechargeable Batteries

When the imager supplied from batteries/rechargeable batteries is switched on the indicator blinks alternately with green/red light for a few seconds. When the imager works the indicator is turned off.
NOTE: Low level of batteries charging is signalled by the "Battery low" message appearing in the top right corner of the screen.

3.10.3 Charging Batteries

When the imager is switched off and the batteries are placed in the battery compartment, connecting the power unit and the beginning of charging is signalled by slower (about 1 per second) indicator (2) blinking. When the batteries are fully charged the indicator emits uninterrupted green light.
Quick indicator blinking during charging signals anomalies (e.g. reverse placement of batteries in the compartment or batteries damage). In such a situation the charging must be absolutely stopped and the reason for the anomalies found.
If the signalled anomaly is only high temperature of the batteries, the charging must be stopped until the batteries cool down.
Nickel metal hydride batteries do not require full charging/discharging during operation, however, it is recommended to charge them fully three times at the beginning of operation.
All the batteries have to be exchanged simultaneously, new batteries must not be used with old ones, different types of batteries must not be used, either.

NOTE!

- Use only the power unit provided with the imager.

- Pay attention to the batteries polarization while inserting them into the imager.

- Batteries must be charged in temperatures 0-40°C.

- Batteries must not be removed from the imager during charging.

- To maintain required parameters of rechargeable batteries, unused rechargeable batteries should be charged every 3 months.

3.10.4 General Rules for Using Nickel Metal Hydride Batteries

If the device is not used for a longer period of time, the batteries must be removed from it and stored separately.

Batteries must be stored in a dry, cool and well ventilated place, they must be protected against direct sun exposure. Ambient temperature during long storage must be kept below 30℃. If the batteries are stored in high temperatu re for a long time the occurring chemical processes may shorten their life-cycle.

NiMH batteries usually withstand 500-1000 charging cycles. The batteries reach maximum efficiency only after forming (2-3 charging and discharging cycles). The most important factor influencing the battery life-cycle is the depth of the discharging. The deeper the discharging the shorter the life-cycle of the battery.

The memory effect occurs in NiMH batteries to a limited extent. These batteries can be charged up without significant consequences. It is recommended, however, to fully discharge them every few cycles.

During storage of NiMH batteries intrinsic discharging occurs, about 30% per month. The speed of the process may be doubled if the batteries are stored in high temperatures. **To prevent excessive battery discharging, which will create the need for forming, the batteries must be charged up from time to time (also when not used)**.

Modern, quick chargers detect both too low and too high battery temperature and react to these situations appropriately. Too low temperature should make it impossible to start the charging process, because it could irreversibly damage the battery. An increase in the battery temperature is a signal to stop the charging and it is a typical phenomenon. However, charging the battery in high ambient temperature results - apart from shortening the life-cycle - in quicker battery temperature increase, which will cause its incomplete charging.

It is worth remembering that during quick charging the batteries are charged to about 80% volume; better results may be achieved by continuing the charging: then the charger switches into the mode of charging-up with small current - after the next few hours the batteries will be fully charged.

Do not charge or use batteries in extreme temperatures. Extreme temperatures shorten

the batteries life-cycle. Placing devices battery power supply in very warm places must be avoided. The rated working temperature must absolutely be observed.

4 Accurate Temperature Measurement

The accuracy of temperature measurement depends on many factors, e.g. the emissivity factor, the ambient temperature, the distance from the object, humidity. During measurements the imager makes corrections based on signals read from the sensors. For some situations and materials manual regulation of parameters may be necessary.

Emissivity. Measurements in IR consist in receiving infrared radiation emitted by objects. Radiation energy depends on two basic factors: the object surface temperature and its surface emissivity. The default emissivity is 0.98 and it applies to most surfaces.
Emissivity factor values for some materials are given in the emissivity table (chapter 8).
Improperly selected emissivity factor value may cause significant errors in temperature measurements, therefore KT-140 imager makes it possible to choose the emissivity factor value in the range of 0.01-1.00 (see chapter 3.7.1).

The measurement accuracy also depends on **the ambient temperature**. By default the temperature measured by the imager is assumed to be ambient; the value can be changed manually to compare and to set proper relation between the measured object temperature and the temperature of some environment types (e.g. the sky, the snow). In situations when the measurement is executed from a room with different temperature than the environment of the object or after a change in the ambient temperature, as well as in winter, manual setting of the ambient temperature is recommended.
The setting procedure is described in chapter 3.7.2.

The influence of **the distance** from the observed object on the measurement accuracy may be significant, depending on the environment of the object (the air, fog, smoke, etc.) and its influence on thermal radiation damping. The default value (1.8 m) may be corrected in the range of 0.1-30 m. The procedure of distance adjustment is described in chapter 3.7.3.

Relative humidity may also influence the measurement accuracy. It is possible to change the default value (70%) to any value in the range of 0-100% (this function is described in chapter 3.7.4).

Additionally, to achieve an accurate temperature measurement it is necessary to hold the imager steady and set the focus properly (see chapter 3.2).

5 Data Transmission and Analysis

To transmit thermal images from the imager to a computer the proper driver must be installed on the computer. Sonel ThermoAnalyze software provided with the imager is used to analyze thermograms and prepare reports.

5.1 Imager Driver Installation

5.1.1 Hardware Requirements

Operating system: Microsoft® Windows 2000 or higher (IE5.0 or higher), 32- or 64-bit.
Processor: Pentium 4 2.4 GHz or higher
RAM: at least 512 M

5.1.2 Installation

It is recommended to install the driver before connecting the imager to the computer.
After inserting the disc containing the software (provided with the imager) in the computer drive, the installation programme should launch automatically. If it doesn't, it is necessary to launch manually the "autorun.exe" file in the disc main folder.
After selecting the interface language a window opens, where you must choose "Thermal imagers":

next "Install the driver", and the driver type depending on the operating system (32- or 64-bit):

Sonel DVD - v.11.11
Sonel
Analyse and report results with the attached software ThermoAnalyze:
Correct the emissivity for the whole or a part of the thermograph - emissivity can be corrected separately for each selected image area.
Selection of reviewed areas - select a rectangular or oval area or an area of any shape. Then you can select the joint part of selected areas, combine or cut the areas, and move their borders.
Read the temperature at any point - when the cursor is placed in the Information window, it displays continuously read temperature with current coordinates. Other saved information (maximum temperature, humidity, emissivity) is also available.
BACK
INSTALL DRIVERS
INSTALL THERMO ANALYZE
www.sonel.pl

If the imager has been connected to the computer before installing the drivers or when the user does not have the original installation disc, the installation process can be carried out manually on the basis of drivers saved on the computer (e.g. downloaded from

www.sonel.pl). After connecting the imager to the computer USB socket the New Hardware Installation Wizard will launch. Choose "Not this time" to answer the question about Internet search for the driver and click "Next". Let the computer automatically search for the driver - the programme will look for the driver in the data carriers. It the driver is not found automatically, choose the "Install from the list or from specified location (advanced)" command:

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
USB Device
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Then select the folder (drive) where the driver files are saved and click the "Next" button to continue. If a message appears about a driver not being digitally signed choose: "Continue anyway":

Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
C:\KT\drv
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

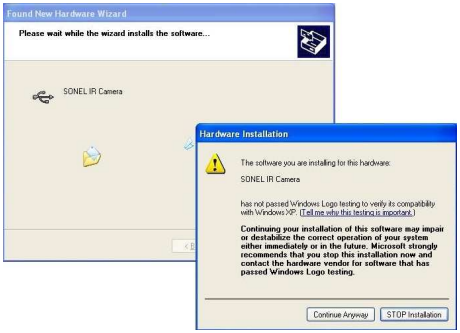
Found New Hardware Wizard
Please wait while the wizard installs the software...
SONEL IR Camera
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SONEL IR Camera
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

When a message appears that the installation is complete, click "Finish":

5.2 "Sonel ThermoAnalyze®" Software Installation

Close all other programs before beginning the installation.

After inserting the disc containing the software (provided with the imager) in the computer drive, the installation programme should launch automatically. If it doesn't, it is necessary to launch manually the "autorun.exe" file in the disc main folder.

After selecting the interface language a window opens, where you choose "Thermal imagers" and then "Install Thermo Analyze":

Sonel DVD - v.11.11
Analyse and report results with the attached software ThermoAnalyze:
Correct the emissivity for the whole or a part of the thermograph - emissivity can be corrected separately for each selected image area.
Selection of reviewed areas - select a rectangular or oval area or an area of any shape. Then you can select the joint part of selected areas, combine or cut the areas, and move their borders.
Read the temperature at any point - when the cursor is placed in the Information window, it displays continuously read temperature with current coordinates. Other saved information (maximum temperature, humidity, emissivity) is also available.
BACK
INSTALL DRIVERS
INSTALL THERMO ANALYZE
www.sonel.pl

The installation programme will launch; proceed in accordance with the commands appearing on the screen.

NOTE: If you do not choose another folder, the programme will be installed in C:\Program Files\Sonel ThermoAnalyze. During installation shortcuts to the programme will be created on the Desktop and in the Start Menu.

NOTE.

A detailed description of all "Sonel ThermoAnalyze" functions can be found in the provided software user manual.

5.3 Reading Files from SD Card

When an SD card is placed in the slot marked (14), then after the imager is connected to the computer the contents of the SD card are treated as another drive installed on the computer. Files containing thermograms are saved in folder "PICTURE0":

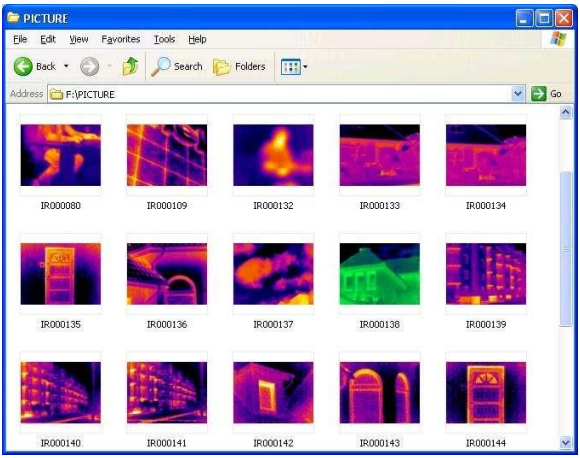

NOTES:

- **You can transmit the data in the above mentioned way when "Sonel ThermoAnalyze" programme is not open**.

- When the imager is connected to the computer you cannot work with the it.

- The SD card may also be read by means of the external card reader provided with the camera.

5.4 Data Analysis

The provided "Sonel ThermoAnalyze" programme makes it possible to conduct detailed analysis of saved thermal images. A report is created as a result of the analysis. A detailed description can be found in the software user manual.

6 Technical Specification

Thermal Imaging Characteristics	
Detector type	Non-cooled microbolometric matrix (160×120 pixel, 25 µm)
Spectral range	8-14 µm
Thermal sensitivity	≤0.1℃ at 30℃
Field of view / / focal distance	20.6°X 15.5°/ 11 mm
Focus	Manual (with buttons)
Screen refresh rate	50Hz
Image display	
Display	LCD TFT 3,6", resolution 640*480.
Measurement	
Temperature range	from -20℃ to 250℃
Minimum distance	10 cm from the observed object.
Accuracy	±2℃ or ±2% of reading
Emissivity correction	Adjustable from 0.01 to 1.00 (in 0.01 increments)
Measurement properties	Automatic correction for distance, relative humidity, atmospheric transmission and outside optical conditions
Optical transmission correction	Automatic, based on signals from sensors
Power supply	
Battery type	AA rechargeable batteries, possibility to use AA alkaline batteries
Charging	Built-in charger
Battery operating time	More than 3 hours of continuous operation
External power supply	AC power unit 110-240 V AC, 50/60 Hz

Image storage	
Media type	2 GB replaceable SD memory card
File format	JPG with thermograph data
Environment specification	
Working temperature	-10℃ to 50℃
Storage temperature	-20℃ to 60℃
Humidity	Operating and storage: 10% to 95%, non-condensing
Casing	IP54 IEC 60529
Shocks	Working: 25 G, IEC 60068-2-29
Vibration	Working: 25 G, IEC 60068-2-6
Communication	
USB 2.0	Transfer of files from the SD Card
Physical properties	
Weight	0.73 kg (with batteries)
Dimensions	111 mm x 124 mm x 240 mm

7 Examples of Emissivity Factor Values

aluminium *0.05*
coarse aluminium *0.07*
oxidized aluminium *0.25*
oxidated aluminium *0.30*
asphalt *0.90*
asbestos (sheets, slate stone) *0.96*
asbestos (fibre) *0.78*
bakelite *0.93*
matt, matted bronze *0.22*
polished bronze *0.10*
porous, coarse bronze *0.55*
common, glass, coarse brick *0.85*
fireproof coarse brick *0.94*
cement *0.54*
cement (concrete) *0.90*
chrome *0.15*
polished chrome *0.10*
tin *0.09*
zinc *0.05*
red brick *0.93*
oil paint *0.94*
burned clay *0.91*
alumina *0.40*
graphite *0.85*
frozen soil *0.93*
rubber *0.93*
cobalt *0.18*
quartz *0.93*
white lacquer *0.87*
black shiny lacquer *0.87*
black matt lacquer *0.97*
silvered lacquer *0.31*
ice *0.97*
magnesium *0.12*
oxidized copper *0.65*
black oxidized copper *0.88*
polished copper *0.07*
polished annealed copper *0.01-0.02*
brass *0.10*
oxidated brass *0.61*
polished nickel *0.05*
shiny lead *0.08*
grey lead *0.28*
oxidated lead *0.63*
white paper *0.90*
black shiny paper *0.90*
black matt paper *0.94*
tarred paper *0.92*
black plastic *0.95*
platinum *0.10*
glazed porcelain *0.92*
mercury *0.10*
soot *0.95*
lamp soot *0.96*
silver *0.03*
galvanised steel *0.28*
oxidized steel *0.88*
freshly rolled steel *0.24*
rolled steel *0.56*
coarse steel *0.96*
rusty-red steel *0.69*
nickel plated steel *0.11*
glaze *0.90*
glass *0.92*
frosted glass *0.96*
snow *0.80*
insulation tape *0.95*
fabrics *0.85*
titanium *0.30*
coal *0.90*
powdered charcoal *0.96*
tungsten *0.13*
oxidated tungsten *0.11*
gold *0.02*
shiny iron *0.16*
hot-rolled iron *0.77*
oxidized iron *0.74*
polished iron *0.23*
oxidated iron and steel *0.85*
cast iron, rough casting *0.81*
polished cast iron *0.21*

Presented values may vary depending on the conditions.

8 Usage of Additional Accessories

There is a possibility to use additional accessories while executing measurements. To purchase them you need to contact the producer or distributor of Sonel S.A. equipment.
A list of standard and additional accessories can be found in chapter 12.

8.1 Using a Support Stand

It can be tiring to hold the imager for a long time; all vibrations result in unclear images. The additional holder (**WAADASTATYW1**) allows to mount the imager on a support stand.

8.2 Work in Intensive Light

During work in intensely lit places (strong sunshine, strong lighting in rooms) the image on the screen becomes very faint. The additional sun visor (**WAPOZOSL2**) mounted on the imager over the screen makes work in such unfavourable conditions easier.

9 Cleaning and Maintenance

NOTE!
Use only the below mentioned maintenance methods.

The imager housing - all surfaces which do not belong to the optical elements of the device - can be cleaned with a soft, dump cloth with common mild detergents. Do not use any solvents or cleaning agents which might scratch the surface (powders, pastes, etc.). The imager must be switched off while cleaning.
The lenses of the thermal imager, because of the anti-reflection coating, are the most sensitive and at the same time the most expensive elements of the device (the lens is of key importance for the radiometric capacity of the infrared system). Therefore, it is necessary to replace the lens cover after using the imager. Optical surfaces must be cleaned **only** when they are visibly dirty. Do not touch the uncovered surfaces of the lens with fingers, because dirt left by fingerprints may be harmful for the coating and the glass of the lens.
Do not use any chemical agents to clean the vision panel and the imager optics. Use a clean, dry and soft cloth to clean the vision panel body and **only the provided cloth** to clean the lenses.

10 Calibration

To guarantee accuracy and reliability of the thermal imager it is recommended to have the device calibrated every 12 months.
You can receive detailed information about laboratory services by phone (74 85 83 879) or by e-mail: serwis@sonel.pl

NOTE:
KT-140 thermal imager is not equipped with any parts which could be repaired by the user. Never try to dismantle or modify the imager on your own. Opening the device invalidates the guarantee.

11 Storage

Follow the following recommendations while storing the device:

- ensure that the imager and its accessories are dry,
- for longer storage remove the batteries,
- only temperatures given in the technical specifications are appropriate for storage,
- to avoid total discharging of batteries during long storage, it is necessary to charge them up from time to time.

12 Equipment

The standard kit delivered by the producer contains:

- KT-140 imager (**WMPLKT140**) containing the built-in IR lens with 11 mm focal distance with a protective cover.
- Front part guard (**WAPOZOSL1**).
- 2 GB SD card (**WAPOZSD1**).
- 12 AA rechargeable batteries (2 sets).
- Universal power unit 110-240 V (**WAZASZ8**).
- USB cable (**WAPRZUSBMNIB5**).
- DVD containing Sonel ThermoAnalyze® and a driver.
- The imager instruction manual.
- Sonel ThermoAnalyze user manual.
- Hand strap (**WAPOZPAS1**).
- Casing (**WAFUTM6**).
- Transport case (**WAWALL3**).
- External memory card reader with a USB cable (**WAADAUSBMEM**).
- Gloves, a cloth.

Optional additional accessories:

- Holder to mount the imager on a support stand (**WAADASTATYW1**)

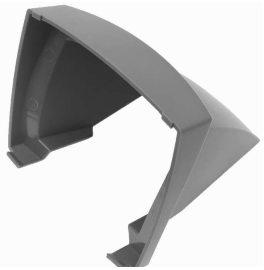

- Sun visor (**WAPOZOSL2**)

13 Dismantling and Disposal

Old electrical and electronic devices must be segregated and must not be disposed of with other types of waste.
Old electronic equipment must be delivered to a collection point, in accordance with the Used Electric and Electronic Equipment Act.
Do not dismantle any elements of this device before delivering it to the collection point.

NOTE:
Observe the local regulations concerning the disposal of packaging and used batteries.

14 Manufacturer

The manufacturer of the instrument who provides guarantee and after-guarantee maintenance services is:

SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Poland
tel. +48 74 858 38 60
fax +48 74 858 38 09
E-mail: export@sonel.pl
Web page: www.sonel.pl

NOTE:
The manufacturer only is authorised to conduct repairs.

Made in PRC

SONEL S.A.
ul. S. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
tel. 74 85 83 878
fax 74 85 83 808
e-mail: sonel@sonel.pl
www.sonel.pl

SONEL S.A.
ul. S. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Poland
tel. +48 74 85 83 860
fax. +48 74 85 83 809
e-mail: hx@sonel.pl
www.sonel.pl